

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۵۰ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۲۰۰ نمره

-۱ یک ترانسفورماتور تکفاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپری، $1000/100$ ولتی مفروض است و نتایج آزمایش های اتصال کوتاه و مدار باز به قرار زیر می باشند:

آزمایش مدار باز (طرف باز HV است)	۱۰۰ ولت، ۶ آمپر، ۴۰۰ وات
آزمایش اتصال کوتاه (طرف LV اتصال کوتاه است)	۵۰ ولت، ۱۰۰ آمپر، ۱۸۰۰ وات

- الف) جریان و ولتاژ اسمی را در دو سمت HV و LV به دست آورد.
- ب) مدار معادل تقریبی را در سمت HV به دست آورید.
- ج) در بار اسمی و ضریب توان ۰.۶ پیش فاز، تنظیم ولتاژ را حساب کنید.
- د) نمودار فازوری را برای بند (ج) رسم کنید.

۲۰۰ نمره

-۲ یک ترانسفورماتور تکفاز ۱۰ کیلو ولت آمپری، $2400/240$ ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض است و دارای مشخصات زیر می باشد:

تلفات مسی در نصف بار اسمی = ۶۰ وات	تلفات هسته تحت ولتاژ اسمی = ۱۰۰ وات
------------------------------------	-------------------------------------

- الف) اگر ترانسفورماتور بار اسمی را تحويل دهد و ضریب توان بار ۰.۸۵ پس فاز باشد، بازده (بهره) را بیابید.
- ب) در چه درصدی از بار اسمی بازده ماکزیمم رخ می دهد؟ اگر ضریب توان بار ۰.۹ باشد، بازده ماکزیمم را بیابید.

- ج) اگر این ترانسفورماتور به عنوان یک انوتروانسفورماتور استفاده شود:
 - a- اتصالی که KVA ماکزیمم را نتیجه می دهد نشان دهید.
 - b- ولتاژ سمت HV و LV را تعیین کنید.

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۲

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۵۰ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۶

۳- سه ترانسفورماتور تکفاز ۱۰ کیلو ولت آمپری، $\frac{460}{120}$ ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض است و از آنها برای

ساخت یک ترانسفورماتور سه فاز سه پارچه $\frac{460}{208}$ ولتی استفاده می شود. امپدانس هر ترانسفورماتور

تک فاز نسبت به سمت HV به قرار زیر است:

$$Z_{eq} = 1.0 + j 2\Omega$$

بار ترانسفورماتور سه فاز، معادل ۲۰ کیلو وات و ضریب توان ۰.۸ پیش فاز می باشد.

الف: شمای کلی مدار را رسم نموده و نوع اتصال ترانسفورماتور سه فاز را مشخص کنید.

ب: جریان سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز را بیابید.

ج: درصد تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور سه فاز را بیابید.

۴- یک ترانسفورماتور تکفاز دارای راکتانس نشتی $0.015pu$ و $0.04pu$ است. تلفات مس در بار کامل $0.015pu$

تلفات توان در شرایط بی باری و در ولتاژ اسمی $0.01pu$ می باشد. این ترانسفورماتور توان بار کامل به ولتاژ

اسمی با ضریب توان ۰.۸۵ پس فاز را تغذیه می کند.

الف: بازده ترانسفورماتور را تعیین کنید.

ب: تنظیم ولتاژ را بیابید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷

عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۵۰ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۶

۵ - یک موتور القایی سه فاز ۱۰۰ اسب بخار، ۴۶۰ ولتی و ۸ قطبی مفروض است. برای آزمایش بی باری داریم:

$$460V, 60Hz, 40A, 4.2KW$$

برای آزمایش روتور قفل شده داریم:

$$100V, 60Hz, 140A, 8.0KW$$

طبق آزمایش DC مقدار متوسط مقاومت هر فاز استاتور به قرار زیر است:

$$R_1 = 0.076\Omega$$

الف: پارامترهای مدار معادل را بیابید.

ب: اگر موتور به منبع سه فاز ۴۶۰ ولتی با فرکانس ۶۰ هرتز وصل شود و تحت سرعت ۸۷۳ دور در دقیقه بچرخد، مطلوب است:

۱- جریان ورودی

۲- توان ورودی

۳- توان عبوری از فاصله هوایی

۴- تلفات مسی روتور

۵- توان مکانیکی حاصله در روتور

۶- توان خروجی

۷- بازده

۶ - یک موتور القایی سه فاز ۴۶۰ ولتی، ۱۰۰ کیلو ولت آمپری، هشت قطبی و ۶۰ هرتزی مفروض است و دارای پارامترهای زیر می باشد:

$$R_1 = 0.07\Omega, X_1 = 0.2\Omega$$

$$R'_2 = 0.05\Omega, X'_2 = 0.2\Omega$$

$$X_m = 6.5\Omega$$

الف: مدار معادل تونن موتور را به دست آورید.

ب: اگر موتور به منبع سه فاز ۴۶۰ ولتی و ۶۰ هرتزی وصل شود، مطلوب است:

۱- گشتاور راه انداز

۲- گشتاور ماقزیم

۳- لغزش مربوط به گشتاور ماقزیم

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۷


عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۲

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۵۰ ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۱۳۶

۲۰۰ نمره - برای کنترل سرعت یک موتور القایی سه فاز، ۵ اسب بخاری، ۲۰۸ ولتی و ۶۰ هرتزی از یک اینورتر جریان (CSI) استفاده می شود.

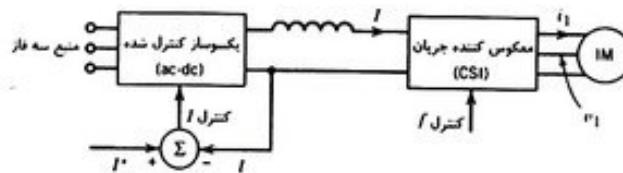

این موتور چهار قطبی بوده و سرعت اسمی آن ۱۷۴۰ دور در دقیقه است. جریان فاز موتور موج شبه چهار گوش با پهنهای ۱۲۰ درجه می باشد.

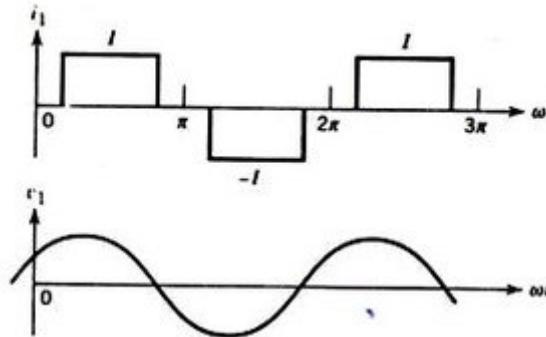

اگر جریان به صورت سری فوریه معرفی گردد، داریم:

$$i = 1.1I \sin(\omega t) - 0.22I \sin(5\omega t) - 0.16I \sin(7\omega t) + \dots$$

پارامترهای ماشین در فرکانس اصلی (۶۰ هرتزی) به قرار زیر می باشد:

$$R_1 = 0.5\Omega \quad R'_2 = 0.5\Omega$$

$$X_1 = X'_2 = 1.0\Omega \quad X_m = 35\Omega$$

همچنین در بار کامل پیک (قله) جریان معادل ۱۰ آمپر است.

الف) مدار معادل موتور را برای هارمونیک h ام جریان به دست آورید.

ب) گشتاور حاصله توسط هارمونیک اصلی جریان را تعیین کنید.