

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد اونیورسال

ویرایش و تدوین: گروه مولفان سنجش تکمیلی امیر کبیر



سازمان تخصصی تکمیلی امیرکبیر

داوطلب گرامی محتویات این مجموعه با توجه به رشته شما ممکن است شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

- ۱- جزوات نکته تست
 - ۲- جزوات خلاصه مباحث درسی
 - ۳- جزوات چکیده مطالب درسی
 - ۴- جزوات نکته ماوروشها
 - ۵- جزوات نکات کلیدی
 - ۶- جزوات نکات برتر گنگوری
 - ۷- جزوات نکات تکمیلی
 - ۸- جزوات دانشگاهی دانشگاه های (شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر، تهران، شهید بهشتی، ایران، علامه طباطبائی، علوم تحقیقات، شهید شیراز، اصفهان و تبریز)
- برای خواندن مطالب بهتر است از جزوات کاملتر و جزئی تر شروع کنید و در نهایت به جزوات کم حجم تر و کلی تر برسید. مطالب جزوات به موازات هم می توانند خوانده شوند. منوط به اینکه بحث مشترک در جزوات در یک روز خوانده نشود. مثلاً اگر از جزوه ۱ مطلب X را می خوانید مطالعه مطلب X را از جزوه ۲ به روزی دیگر موکول کنید. خواندن تمام مطالب ارسالی، تکمیل کننده و تثبیت کننده مباحث درسی می باشد. در ضمن با خواندن مطالب ارسالی، شما از مطالعه هر کوزه کتاب و جزوه دیگر بی نیازی شوید. انتخاب جزوات و مطالب ارسالی بدفمنده بوده و درگزینش آنها از مشاوره و تجربه رتبه برتر سال های گذشته استفاده شده است گاهی ممکن است بعضی از مباحث در جزوات متفاوت، تکراری بوده یا با مطالب دیگر همسانی داشته باشند که هدف این امر مرور و ملکه ذهن شدن این مطالب است. برای آشنایی با میزان تسلط خود بر روی درس خوانده شده، به صورت اکید توصیه می شود که در گنگور آزمایشی موسسات شرکت کنید تا قبل از گنگور اصلی بتوانید ضعف های خود را یافته و آنها را اصلاح کنید.


www.sanjeshEtakmili.com

مبایث بخش تکمیلی ادات کام به عنوان معتبرترین مبایث مرجع اطلاع رسانی مطلع تکمیلی، وظیفه توزیع اطلاعات و اطلاع رسانی را بر عهده دارد. با داوطلبان در شرایطی برابر به رعایت محدودیت

دانشگاه امیرکبیر - دکتر رازفر

امروز سال عمری

Technology of machine tools S.F. krar T.W. ps

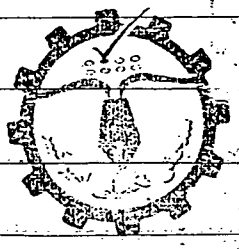

Turning machines ماشینهای تراش

- ۱- ماشینهای تراش و مشتقات آن
- ۲- عملیات تراشکاری و پارامترهای تراشکاری
- ۳- مخروط تراشی
- ۴- مخروط تراشی
- ۵- تراشکاری برعکس

drilling machines ماشینهای منته

- ۱- ماشینهای منته و مشتقات آن
- ۲- عملیات منته کاری و پارامترهای آن
- ۳- انواع منته بر طبق قطر
- ۴- ابزار پارامترهای منته تراشکاری

Milling machines ماشینهای فرز




- ۱- ماشینهای فرز و مشتقات آن
- ۲- عملیات فرزکاری و پارامترهای آن
- ۳- فرز دنده (فرز دنده عمودی) (فرز دنده افقی) (فرز دنده عمودی)
- ۴- فرز دنده
- ۵- فرز دنده
- ۶- فرز دنده

Grinding machines ماشینهای سنگ

- ۱- ماشینهای سنگ و مشتقات آن
- ۲- عملیات سنگری و پارامترهای آن

نیروی در هنگام برش از محور به بیرون است و در زمان برش سرعت به بیرون است و نیروی باقیمانده منتقل می شود.

سیستم در نوع مختلف دارد. تفاوت اصلی وقت وارو و وقت اصلی برای گرفتن کارهای با قطر کم برای ورود وقت وارو برای گرفتن کارهای با قطر زیاد برای ورود.

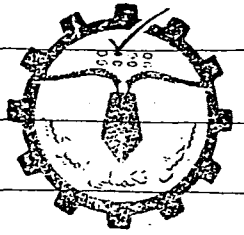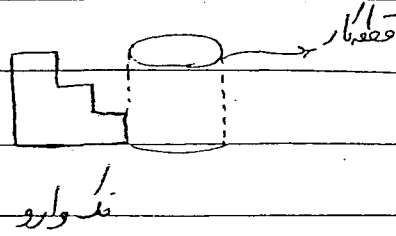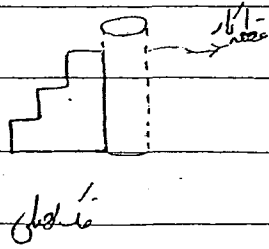


برای شروع کردن تراشکاری باید حتماً نوبت تمام با نوبت سرعت تنظیم باشد یعنی نباید نوبت تمام بالاتر یا پایین تر از نوبت مرکز باشد.

پارامترهای ماشینکاری (تراشکاری):

- ۱- سرعت برشی (Cutting speed)
- ۲- پیشروی (Feed)
- ۳- عمق برش (Depth of cut)

سرعت برشی: سرعت دورانی یا سرعت خطی عنصر برنده است. هرچه سرعت خطی است.

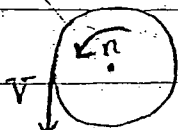

$$V = r\omega = \pi Dn$$

سرعت برشی عنصر برنده
($\frac{m}{min}$, $\frac{ft}{min}$)

(دور بر دقیقه rpm) دور عنصر برنده


دیسروی ۲ حرکت ابزار به از این دور قطع کار را شروع کنید و واحدش $\frac{mm}{دور}$ می باشد $(\frac{mm}{rev})$
درجه دیسروی کمتر باشد سطح صافتر خواهد بود و برعکس

عمق برش ۲ ضخامت لایه های کنار عمده که در عمق برش می باشد
هنگام بار دادن برای عمق برش باید توجه کرد که هوای ورودی بار دادن بر حسب قطر تنظیم است
یعنی اگر 2mm بار بدهم از قطر قطع کار 2mm کم می شود بنابراین شاع آن .

آج زنی ، knurling


آج زنی فرآیندی است که ابزار آج زنی را بر سبیله آن روی قطعه کار بر می کشند تا روی قطعه کار آج
بافتن تا قطعه کار را بتوان به خوبی در دست نگه داشت
در حال آج زنی براده برداری می آید و فقط بر سبیله فرسایشی کار انجام می شود
مراحل آج زنی :

- الف) کار را بین دو حرکت یا حرکت و سه نظام می بینیم
- ب) سرعت دستگاه تراشی را کم یا سرعت رو تراشی را کم می کنیم
- ج) ابزار را حرکت می کنیم
- د) ابزار آج زنی را هم در سطح قطعه کاری می کشیم
- ه) ماشین را روشن کرده و ابزار را با سرعت ۱۰م (به اندازه عمق آج)
- و) بر سبیله بکشیم تا در آن ارتباط دستگاه آج زنی را روی کل قطعه کار ادامه می دهیم

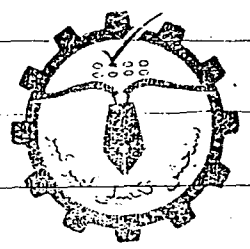


ابزارهای برش / Cutting tools

- ۱ - جنس ابزار: 900°C (سری)
- ۲ - شکل هندسی ابزار: (برش، تراشیدن، درون تراشیدن) ← ابزارهای
- ساخته اند: ابزارهای غیر آهنی: برای برشهای آهک، آلومینا، HSS استفاده می شود.
- جنس ابزار: جنس ابزارهای برش:
 - ۲ - نیتروژن: مقاومت عالی نسبت به کار با سرعت دارند.
 - ۳ - سرامیک: (Al_2O_3) مقاومت بسیار بالا.
 - ۴ - CBN: سختی بالاتری از سرامیک دارند.
 - ۵ - AlN : سخت ترین ابزارهای
- ابزارهای آهنی:
 - ۱ - فولاد پرین دار: 200°C ← دارای ترین سختی
 - ۲ - فولاد آلیاژی: 250°C
 - ۳ - فولاد تندبر: 600°C High speed steel (HSS)
- انگیزه پذیر: علاوه بر این برای برش فلزات سخت تر و پر سرعت تر.
- دارای تروم و تراشیدن می باشد.
- دارای تروم و تراشیدن می باشد.
- سرعتی که برای فولاد HSS استفاده می شود معمولاً بین 30-40 $\frac{\text{m}}{\text{min}}$ می باشد.

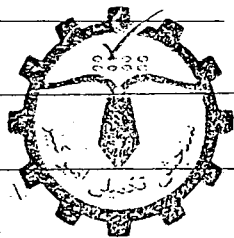


جنس ابزارها: باید سخت تر از قطعه کار باشد

شکل هندسی ابزار

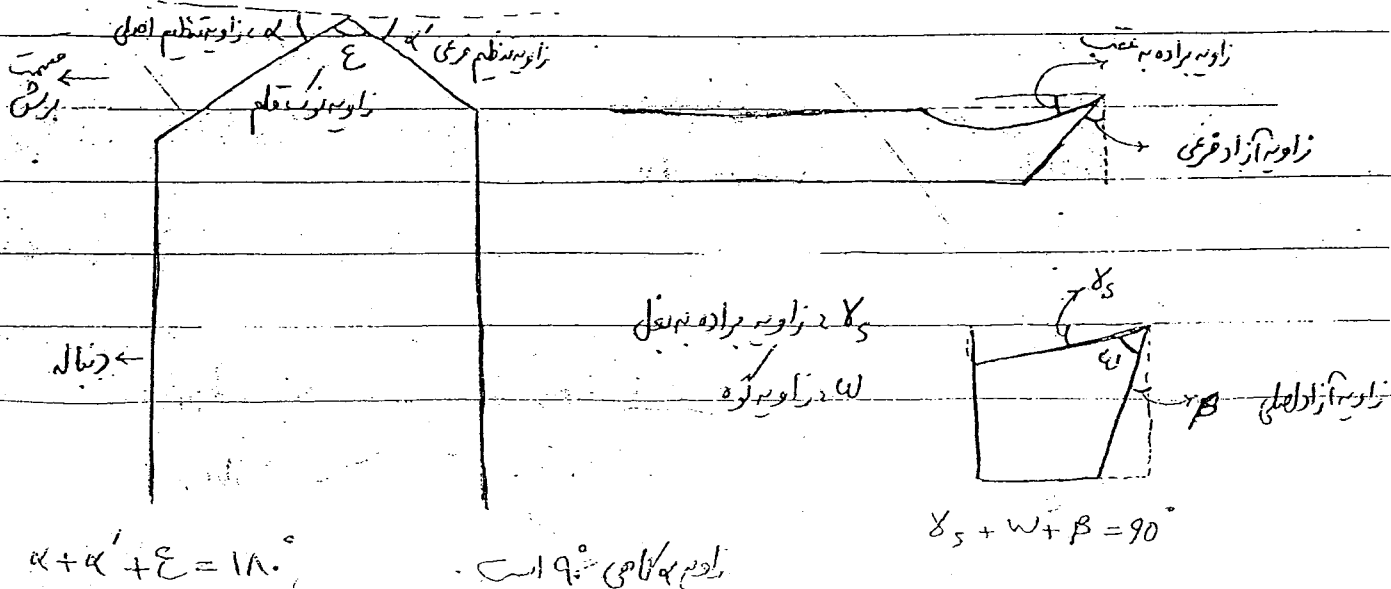



زوايا

- ۱- زاویه براده به بقیه
- ۲- زاویه براده به عقب
- ۳- زاویه آزاد بقیه (اصلي)
- ۴- زاویه آزاد فرعی (انتهای)
- ۵- زاویه تنظیم اصلي (زاویه برورد)
- ۶- زاویه تنظیم فرعی
- ۷- زاویه بزرگ بقیه
- ۸- زاویه بین سطح افقی و سطح براده به سمت بقیه
- ۹- زاویه بین سطح افقی و سطح براده به سمت عقب
- ۱۰- زاویه بین سطح قائم و سطح آزاد اصلي
- ۱۱- زاویه بین سطح قائم و سطح آزاد فرعی
- ۱۲- زاویه بین لب برنده اصلي و محور قطعه کار
- ۱۳- زاویه بین لب برنده فرعی و محور قطعه کار
- ۱۴- زاویه بین لب برنده اصلي و فرعی

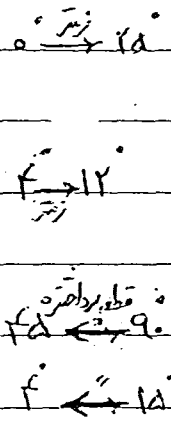

سطوح

- ۱- سطح براده
- ۲- سطح آزاد اصلي و فرعی

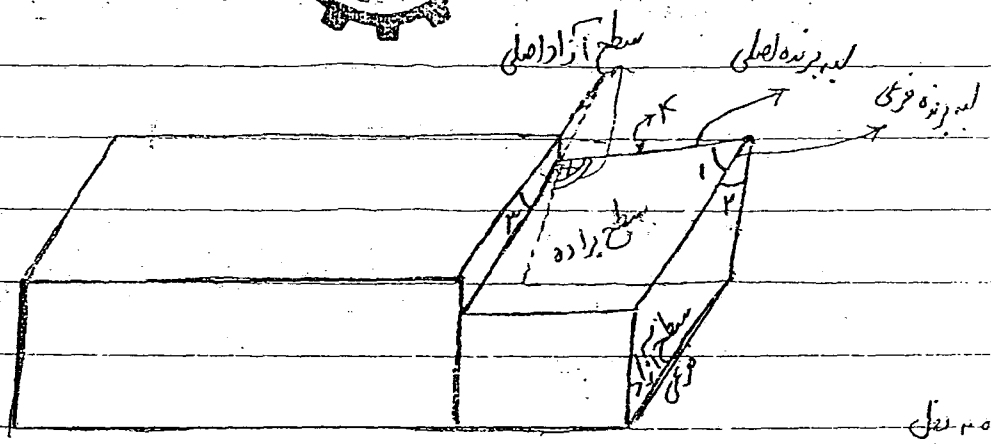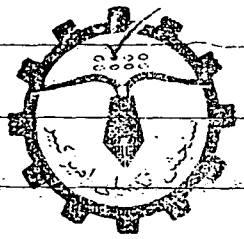


- ۱- زاویه بزرگ بقیه
- ۲- زاویه بزرگ
- ۳- زاویه براده به بقیه
- ۴- زاویه براده به عقب

↑
دبانه
shank

↑
قسمت بریدن
cutting part


جنس قطعه کار خاص
جنس ابزار خاص
سرابط یا شیارهای خاص
شکل هندسی ابزار خاص
سرعت برشی خاص

Taper and taper turning

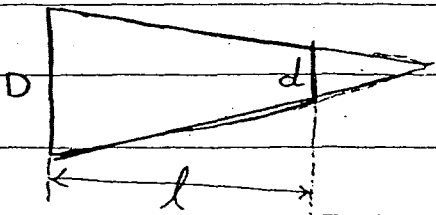

مخروط و مخروط تراشی
 (مقدار ابعاد قطر در یک فوت) → (مقدار مخروط در یک فوت)
 (in) ... (in) اینی
 $(Tpf \text{ ل } Tpi)$

مخروط
 (lck ل lk) ...
 ...

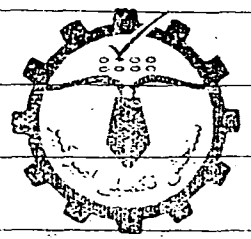

$$Tpf = \frac{D_{(in)} - d_{(in)}}{l} \times 12$$

 
مخروطی خودتراش (زاویه تراش کم) (مورس) \rightarrow [زاویه تراش زیاد] \rightarrow مخروطی آزاد (زاویه تراش زیاد)

استفاده مخروطی

- ۱. آسانی
- ۲. انتقال دقیق و انتقال حرکت
- ۳. هم عبور کردن

مخروطی خودتراش را اگر در ...
 مخروطی آزاد معمولاً بر وسیله ...
 (مخروطی تراش زیاد) ...

چند مخروطی خودتراش را استاندارد ...
 ۱. بر روی و تراش
 ۲. مورس
 ۳. $Tpf = \frac{D - d}{l} \times 12$





۱ - چرخ زنی

روش ۱ غرو طرانی، ۲ غرو طرانی با استفاده از سرپرست فوقانی (compound rest)

۳ غرو طرانی با استفاده از انحراف و حرکت (Tail stock offset method)


۴ غرو طرانی با استفاده از خطای راهنا (Taper Attachment) و (دکاه الحاق)

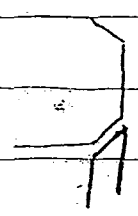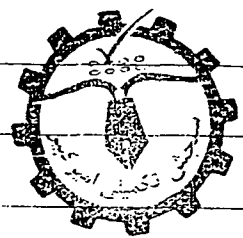

چرخ زنی و مانند غم تراشی است یعنی هم قلم را به صورت چرخ در می آورند و قطعه را می تراشند

سرپرست فوقانی: سرپرست فوقانی با انحراف می دهیم و وسیله خود سرپرست فوقانی قلم را به حرکت

در می آوریم

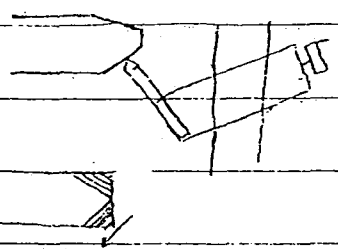


این روش برای غرو طرانی کوتاه تر از کوری سرپرست فوقانی

بکار می رود (فقط از ۱۰ cm)

این روش برای تراشی غرو طرانی داخلی نیز می تواند بکار رود.


انحراف درخت و قطعه را برنگاه می کشیم و حرکت و انحراف می دهیم

 و قلم را به حرکت در می آوریم



قطعه در حالت غرو تراشی

 
باید توجه کرد که انحراف درخت باید در سطح کار باشد و چون انحراف درخت برای غرو طرانی به درخت می باشد و برای کارهای که




مستوی از کار

مغز و حالت باید

تکاسب انجام شود. (تکاسب منگنه)

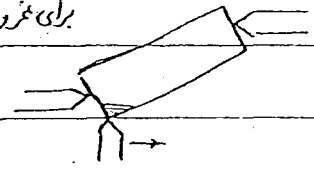

انحراف درخت

 

(تکاسب لازم است)



قطعه در حالت غرو تراشی

روشن ترنگ به ترنگ برای خطوطی که استفاده می شود. همچنین این زاویه را می توان غرض از آن نامید.
 در روش ترنگ به ترنگ می توانیم حرکت اتومات داشته باشیم ولی در روش قبل حرکت به صورت دستی است.
 تنظیم اعزاف ترنگ به چند روش امکان پذیر است:



۱. تنظیم بوسیله دو چرخ بندی پشت دستگاه ترنگ.
۲. توسط وزنیه صورت عرضی (دقیقه است) - تمام ابعاد این ترنگ کرده و با شمارش روی وزنیه صورت ترنگ را اعزاف می دهیم. باید توجه کرد که لقی و وزنیه قبلاً تنظیم.
۳. با استفاده از ساعت اندازه گیری (دقیقه کن روش)

مانند همواره در هر روشی که نام این ترنگ است باید در این صورت زاویه غرض با خط تراشیده می شود.


سؤال: دو صورت ترنگ نام 0.2 mm زیرین قطعه کار را رسم کنید. دو خطی غرضی با زاویه 8° را تراشیده می شود. غرض به شکل زیر است؟

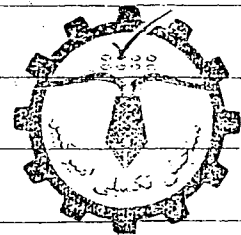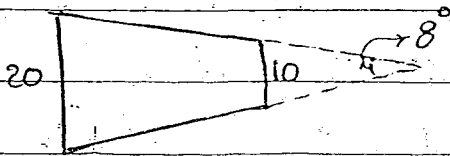

گاهی برای اندازه اعزاف ترنگ به سبب عدم تقابل قطعه کار بیشتر از نیم ترنگ برای تقابل بهتر استفاده می شود.

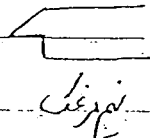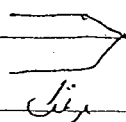


و گاهی به صورت شکل زیر نیز وجود دارند (مخفی). در اعزاف ترنگ برای تقابل هر قطعه کار استفاده می شود.

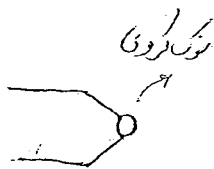

خطای رانندگی (مثال دوم 25 جزوه شماره 2)

در چرخش سروریت و توانی را با زاویه کشیم و بوسیله خطای رانندگی به نیروی حاصل شده است حرکت را به سروریت
توانی منتقل می‌کنیم. یعنی سروریت حرکت خود را از خطای رانندگی (رله) می‌گیرد

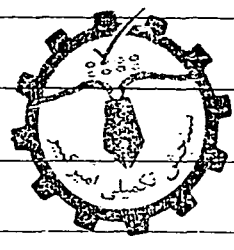

نشان

- ۱- غلطی بار و نیروی توانی زرد
- ۲- بطور اتوماتیک توان حرکت کرد
- ۳- در تمام غلطی داخل زمین
- ۴- تنظیم در این روش نسبت به اعرف برکت ساده است. (از تمامان کشی از اعرف و کشی وجود ندارد)
- ۵- بر خطای غلطی خودی وجود ندارد.

attachment رله

رله رانندگی سروریت یعنی قطع کننده بار این می‌رود حرکت خود را از رله می‌گیرد
روشن می‌کند در این روش هیچ بار رله به اندازه بوشی منتقل به هیچی و رانندگی کند


$$\text{اعرف خطای رانندگی} = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{l}$$

(مانند اعرف حرکت) (طول خطای رانندگی) (طول خطای رانندگی)



در روش غلطی سروریت - بر روش اعرف خطای رانندگی و حرکتی را منتقل می‌کند
از تمامان کشی از اعرف و کشی وجود ندارد

Threads : کاربرد ها

- ۱- اتصال و یکپارگی (fastening)
- ۲- اندازه گیری دقیق (accurate measurement) (میکرومتر)
- ۳- حرکت انتقالی (انتقال حرکت) (Transmit motion) (چرخ و حرکت انتقالی)
- ۴- افزایش طول (تولید)

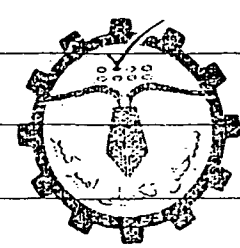


اجزاء

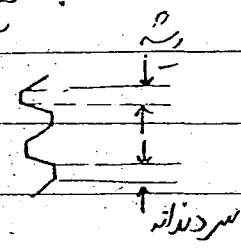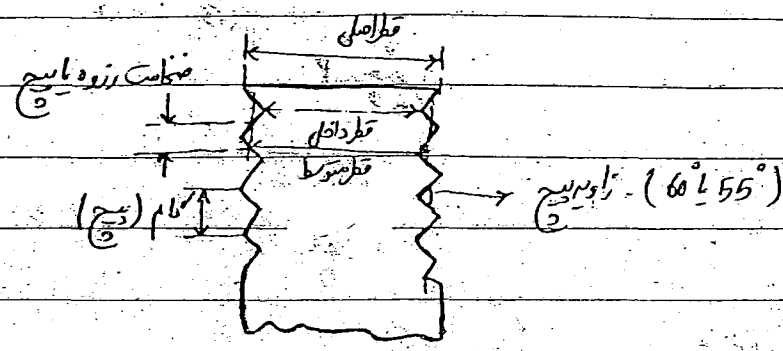

$$\text{Pitch error} = \frac{\text{Pitch diameter} - \text{Major diameter}}{2}$$

$$\text{Pitch diameter} = \frac{\text{Pitch diameter} + \text{Major diameter}}{2}$$

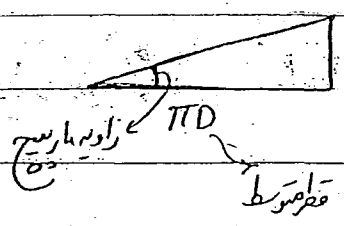


به قطر متوسط قطر خارجی و به قطر داخلی و نام آن نیز می باشد.

- ۱- اتصال (میکرومتر)
 - ۲- حرکت (دنده دوز و حرکتی و غیره)
- دسته بندی ها

1- استاندارد
2- انسانی

1- استاندارد
2- استاندارد


1- استاندارد
2- استاندارد

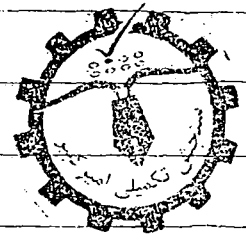

60° زاویه
M ISO 1- استاندارد

55° زاویه W (انسانی) 2- استاندارد

60° زاویه 3- استاندارد

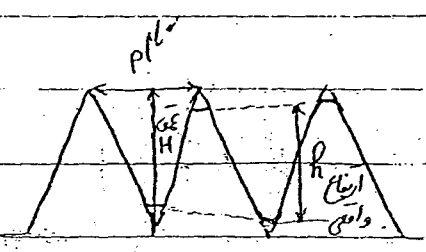


$$H = \frac{P}{2} \cot 30^\circ \quad \text{و} \quad \frac{P}{2} \cot 27.5^\circ$$

$$H \approx 0.85 P \quad \text{و} \quad H \approx 0.96 P$$

برای استاندارد 2 و 3 که استاندارد انسانی و استاندارد 2 و 3 است

$h = H - 2 \times \frac{H}{6} = 0.6403 P$ (اینجا روی سرش یک دایره و یک خط عمودی کشیده شده)

$h = H - 2 \times \frac{H}{8} = 0.6495 P$ (اینجا روی سرش یک دایره و یک خط عمودی کشیده شده)

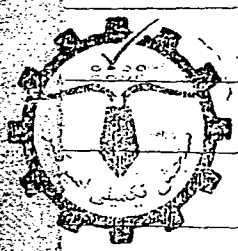

$h = H - \frac{H}{6} - \frac{H}{8} = 0.6134 P$ (اینجا روی سرش یک دایره و یک خط عمودی کشیده شده)

کلی هر چه از عمق بیخ کمتر است (بیخ در فرود با هم)

ابعاد بیخ های و تریز ها اینجی است. در این بیجا تعداد دندنه در اینجی شکل داده می شود: (N)

بیخ های مرتب با قطر و عرض و تریز و گام از روی جدول بیخ های استاندارد مثال: $M_{10} (1.5)$

از گام و قطر خارجی بیخ مرتب با عرض و بیخ از روی جدول بیخ های استاندارد مثال: M_{10} از روی جدول نام قطعاتی


قطر بیخ های آمریکایی را نیز اینجی می دانند مثال: $20 UNC$ (اینجا یک دایره و یک خط عمودی کشیده شده)

بیخ های و تریز و با قطر خارجی و عرض و تعداد دندنه در اینجی گام از روی جدول بیخ های استاندارد مثال: $\frac{W_1}{2}$ و (N)

از روی جدول بیخ های استاندارد مثال: $(p = \frac{1}{N})$

بیخ های دندنه و تریز های

این نوع بیخ در کارهای انتقال حرکت بسیار روزنه نوی از اینجی نوع آمریکایی می گویند. $ACME$ است که عمقش در زیر آن شده است. (اینجی است)

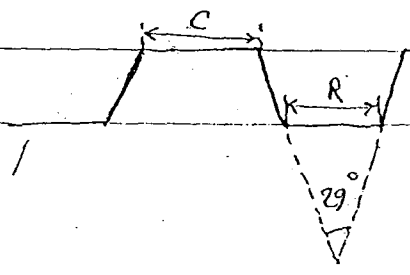

$\frac{3}{4} - 4 ACME$


تعداد دندنه در اینجی قطر

$h = 0.15 P$

$C = 0.3707 P - 0.0052$


$R = 0.3707 P$

کوتاه‌ترین دانه‌های دورته‌ای و غیری (h) $h = 0.5p$ p فاصله بین دانه‌ها

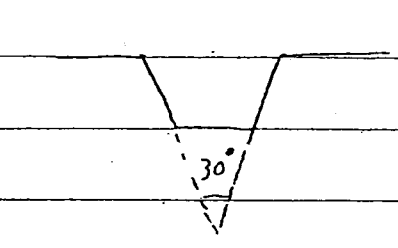

$h = 0.5p$
 $T_{r 10,2}$
 ↓
 قطر
 ↓
 عمق

دانه دورته‌ای متریک


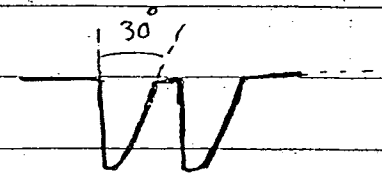


$S_{10,2}$
 ↓
 قطر
 ↓
 عمق

دانه دورته‌ای د
 این پیچ متریک است که نصف آن
 آمده است
 این نوع پیچ هم برای انتقال حرکت بکاری بزرگ

Thread cutting

دانه‌های متریک

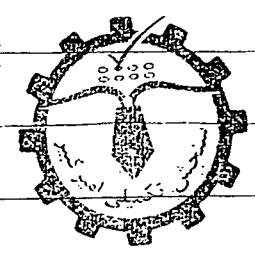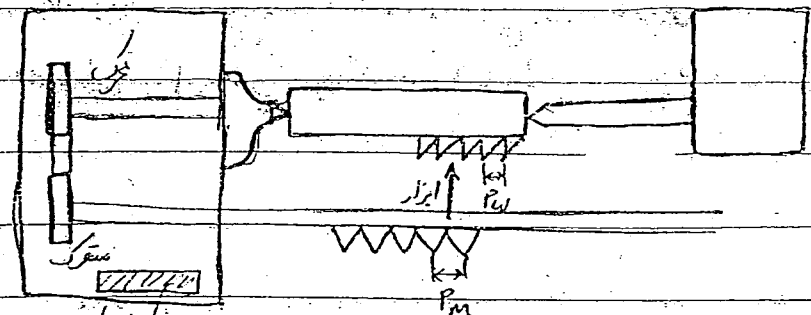


به کار می‌رود

می‌خواهیم بدانیم دورته‌ها را از این رابطه P_w می‌توانیم بدست آوریم (لازم به پیچ تراشی به تمام P_w)


$$N_{\text{دانه}} = \frac{P_w}{P_m}$$

نسبت دایره‌ای دو چرخ دنده همان است که برابر دو مساحت زیر:

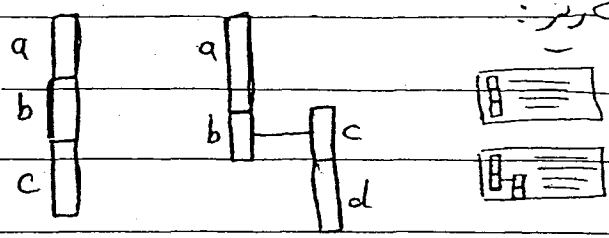


در هر یک از این دو شکل برای ترسیم یک سری چرخ‌های بیرون:

بین دو چرخ دنده دیگر رابطه زیر برقرار است. و برای چند چرخ دنده داریم:

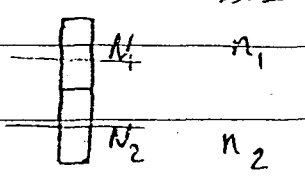


$$N_1 r_1 = N_2 r_2 \quad (\text{ساده})$$

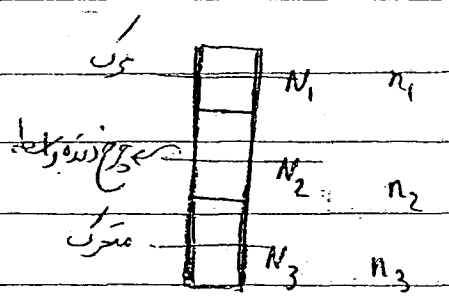


$$\left. \begin{aligned} N_1 r_1 &= N_2 r_2 \\ N_2 r_2 &= N_3 r_3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow N_1 r_1 = N_3 r_3$$

پس از آنکه چرخ دنده را با دو چرخ دیگر نسبت به یکدیگر در نظر بگیریم:

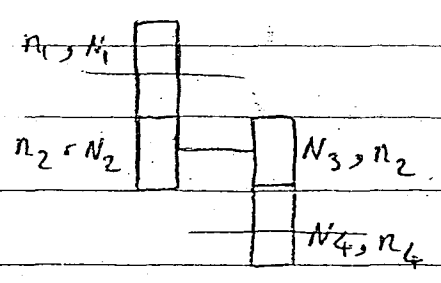

$$\begin{aligned} N_1 r_1 &= N_2 r_2 \\ N_3 r_2 &= N_4 r_4 \end{aligned} \quad (\text{مربط})$$

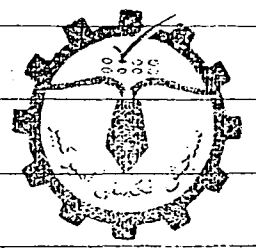


$$i \text{ (ساده)} = \frac{\text{نسبت انتقال دور}}{\text{نسبت انتقال دور}} = \frac{\text{تعداد دنده متحرک}}{\text{تعداد دور محرک}} = \frac{\text{تعداد دور متحرک}}{\text{تعداد دنده محرک}} = \frac{N_2 - n_1}{N_1 - n_2}$$

$$i \text{ (مربط)} = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{N_4}{N_3} = \frac{n_1}{n_4}$$


سوال ۲: در مورد سنج تراش با نام 25 میلی و کاربرد آن در جدول سنج بری آن سوال این نام باشد بفرم
 طرز تراش این سنج را بنویسید؟

طرز سنج تراش

- ۱- قطر قطعه خام را به اندازه قطر خارجی سنج تراش $(M_{20} id=20mm)$
- ۲- نوع سنج تراش (مثلاً، دوزنقهای از روی و ...)
- ۱-۲- غیر از بریدله خود سنج بری بچوبت در می آوریم
- ۲-۲- نام سنج بریدله امرای موجود بر روی دستگاه (کریک سنج بری) تنظیم می شود
- ۳-۲- سیستم چرخ دنده های بست دستگاه تراش کنترل شود
- ۳- ابزار سنج تراش را مطابق با نام سنج مورد نظر تری نام (رشت میزنم) (مانند 551.60 یا رشتی یا ...)
- ۴- نوک ابزار را با نوک سنج تراش می نامیم
- ۵- محور نام ابزار خود در هر قطعه کار باشد
- ۵-۱- این عمل را تراش یا المون سنج انجام کرد
- ۶- با خامس کردن ابزار بر قطعه کار کل سنج تراش را المون اهم سنج بری شروع می کنیم
- ۷- با المون سنج (المون بری) کنترل نام سنج خواسته شده را انجام می دهیم
- ۸- دستگاه (ابزار) را به صورت اتومات بجا اول کار بری می نامیم (بسیار سرعت سنج بری انتخاب می شود)
- (البته بعد از عقب نشینی ابزار از قطعه)

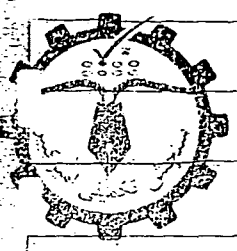


- ۹- عمق سنج خواسته شده در دو حالت تنظیم می شود
 - ۱-۹- با استفاده از روشی عرضی و پس از تراش ابزار از قطعه کار و بعد از آن روشی طولی و هموار کردن هم
 - ۲-۹- با استفاده از روشی عرضی پس از تراش ابزار از قطعه کار روشی طولی و هموار کردن هم
 - ۱۰- ممکن باردهی را برای هر وجه المون به حسن قطعه کار و ابزار تعیین کرده و کل سنج بری را در حدی که انجام می دهیم
 - ۱۱- بعد از هر قطعه سنج تراش ابزار از قطعه کار خارج کرده و به صورت اتومات به ابتدای کار برگردد و موبایل
- انجام می شود

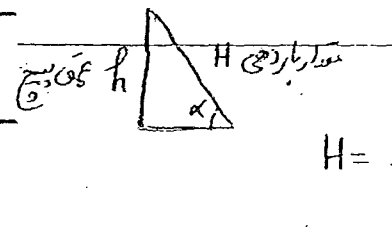


(*) باید مقدار باردهی نامی شود چون در این حالت بار بار سنج تراش

نشیون فونانی


در حالتی که بر سله نشیون فونانی برای پیچ تراشی باردهی در سیم از اعراض آن است و در حد آن نصف را و به پیچ در نظر بگیریم، طبیعت من برداریم است و به برده برداری کند و لبه سمت راست بر دهانت کاری نماید و در این ترتیب به پیچ دهانت از حالتی من برداریم که با نشیون فونانی باردهی می‌نمایم.

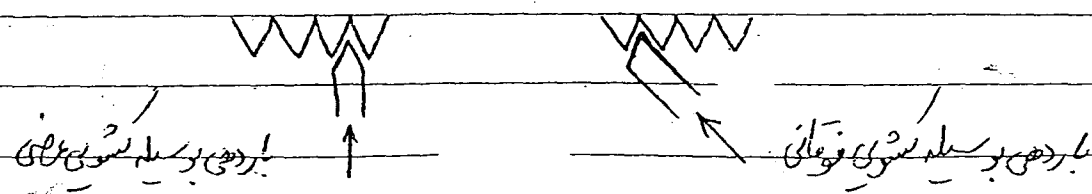

 تمام راهل پیچ تراشی برای پیچ دهانت نیز به همین صورت می‌باشد فقط با این تفاوت که بر سله تمام دهانت تراش پیچ تراشی دهانت صورت می‌گیرد.



در دهانت تراشی باید هم باردهی هم تمام غم نخورد.

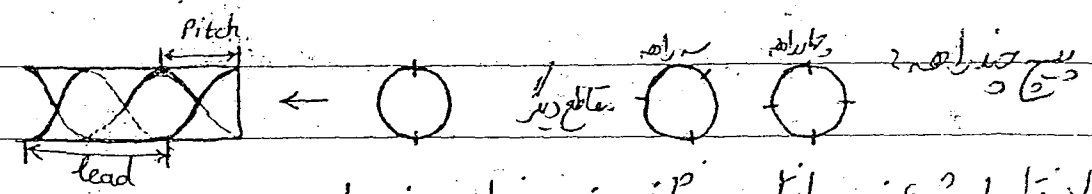

تعداد نقاط تماس در هر دور زو و در این پیچ نشان دهنده چند راهل بودن پیچ است. یک دور زو و پیچ (pitch) نام دارد.

تمام فاصله حرکت دوری هر دو به ازای یک دور است یعنی فاصله دور زو و (از پیچ راه) در نقاط آن به نایب دو تعریف می‌شود پیچ یک راه، تمام نایب برابر است ولی در پیچ چند راه، تمام N برابر پیچ است که N تعداد راهها می‌باشد.


کلی پیچ چند راه (N) یک N الی پیچ یک راه هم باشد و به نایب این کوچک پیچ چند راه بیشتر است و این است که آن بیشتر است و برای کارهایی متفاوتی مصرف می‌شود.

$$L_N = N \times P_N$$

پیچ N راه

$$h_N = \frac{1}{N} \times h$$

کلی پیچ یک راه تمام نام با پیچ N راه

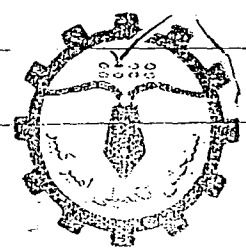


منبت بیج خند راه بر یک راه مقاوم بودن آن است و عمق کم آن
برای سر و طیارا که نمی توان عمق زیادی به بیج داد از بیج خند راه استفاده می شود


تراش بیج خند راه

۱. با استفاده از جابجایی ابزار بر وسیله کشنده فوقانی
بعد از تراشیدن یک راه بیج و بر نشن اتومات قلم تمام را به اندازه (pitch) بیج خند راه
بر وسیله کشنده فوقانی حرکت می دهیم و بعد دوباره بر وسیله اتومات راه دوم را بر نشن
۲. با استفاده از چرخاندن قطعه کار

برای این کار نباید دستگاه از اتومات خارج شود تا سیستم خلاص نشود و نباید در حال دورانی
اتومات که در کنار خط می کشیم و بر وسیله دنده های بست سیستم را برای
بیج دوراه ۱۸ و برای سه راه ۱۲ و در هر حالت شرط این کار این است که دنده بست
سیستم قابل قسمت به ۲ یا ۳ یا ۴ باشد

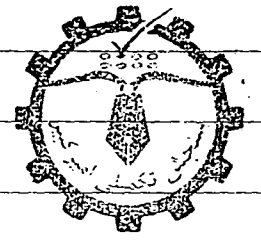

تک های عمق می و عمق دارند که بیج خند راه و تراشیدن یعنی با این عملیات (مانند بیج خند راه)
تراشیده می شود که به شکل زیر می باشد

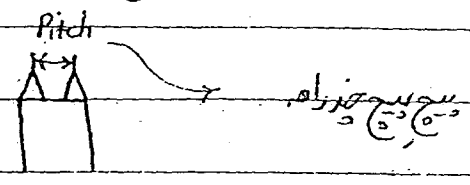


اگر در عمل بیج تراشی تمام کشنده دو بخور هم از آن تراشیم طبق جدول اتومات دستگاه را از حالت خود خارج نمی کنیم و
قلم را از اندازه و تراش می کشیم و پس روی دستگاه می بینیم و بر وسیله سوپر فوقانی و سوپر یعنی قلم را در استای کار
روی شماره تنظیم و مکان می کشیم و دوباره اتومات دستگاه را به حرکت در می آوریم تا ادامه بیج تراشی صورت
گیرد

راه تراشیدن بیج های بر روی باخوردن ای علامت بر زاویه تراشیدن از قلم زاویه آزاد کاری به اندازه زاویه بیج به آن می دهند
یعنی زاویه تراشیدن را کمتر می کنند تا زیر قلم خود را می بینند


همه برای بیج تراشی دقیق و با سطح کار خوب است. باید تمام حفر تراش می کنند و سپس با تمام املی مقدار کمی از بار را که مانده
 به بره دارنده این کار باعث می شود تا سطح کار صاف باشد.
 برای بیج تراشی قالی را که بزرگتر از بیج املی می گیرند تا وقتی مایع مذاب جامد می شود جمع می شود به اندازه املی در آید.
 عملاً برای بیج تراشی بیج با تمام 2 mm باید قالب بیجی با تمام 2.1 mm بکار برده شود.
 علاوه بر این است که چون تراش بیجی با تمام غیر استاندارد 2.1 mm تراشیم تا بتوانیم قالب فوق را با تمام برای این
 کار به دور خیزه عمل کنیم:

قطعه کار را با انحراف برعکس منفرجه می کنیم. همین وسیله خط کش را هم با حرکت سرپرست برانتر انحراف می دهیم.
 اگر این دو انحراف یکسان باشد، غرض تراش می صورت می گیرد و در این حال بیج روی 2 mm دستگاه تنظیم
 است چون سرپرست با انحراف حرکت می کند مثلاً برابر 2 mm روی قطعه کار منفرجه می کشد و با تمام تراشیدن

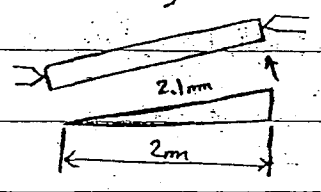


بیج مورد نظر تراشیده می شود.
 البته باید توجه کرد که ابزار باید به سطح کار عمود باشد یعنی ابزار تراش
 باید منفرجه شود.

نوع دیگر تراش بیج روش غلطی است که برای تراشیدن بکار می رود. در این روش دو غلطک که قطر بزرگتر از بیج
 هستند و به صورت بیج چاه چید راه می یابند و از جنس ابزار پریش می باشند در طرف قطعه خام بیج قرار می گیرند
 و به صورت غلطکی بیج می کشد راه را به سرعت تراشیده می کنند.

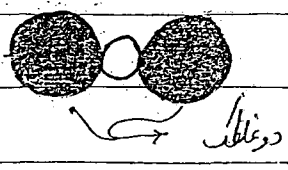

مکن است دو غلطک در این روش به صورت دو چاه باشند و قطعه خام بین
 این دو صاف نقاط.

وسایه دستگاه تراش تراشیدن بیج تراش می نمود.
 بنابراین به چهار روش می توان بیج تراشید که در بالا توضیح داده شد:

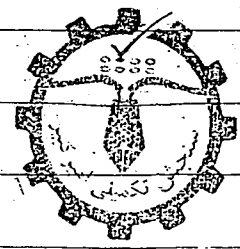


- ۱- با دستگاه تراش
- ۲- به روش غلطکی
- ۳- روش غلطکی
- ۴- با دستگاه فرز

در روش غلطکی براد برداری صورت نمی گیرد و مانند عمل تراشیدن است.


سرعت برشی (عوامل مؤثر و انتخاب سرعت برشی)

$$V = RW = \pi DN$$

- ۱- جنس قطعه کار : هر چه جنس قطعه کار سخت تر باشد سرعت برشی باید کمتر شود
- ۲- جنس ابزار : هر چه جنس ابزار سخت تر باشد سرعت برشی بیشتر شود
- ۳- سطح مقطع براده (پیشروی و عمق برش) : هر چه سطح مقطع براده بیشتر باشد سرعت برشی کمتری خواهد بود $(A_c = a_p \times a_f)$
- ۴- نوع عملیات ماشینکاری (تراشکاری)
- ۵- ابزار ابزار $(VT^n = C)$

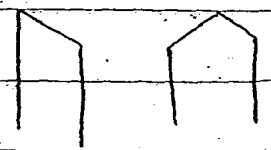

۴ شکل هندسی ابزار : ابزار سمت راست می تواند برای تراشکاری با سرعت برشی بیشتری استفاده شود.

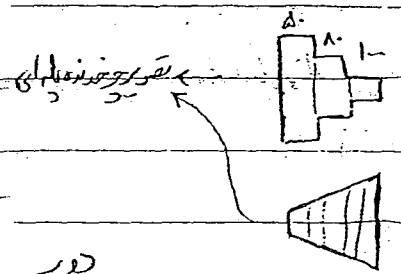


- ۱- نوع پاره ای - فقط دو پاره ای خاصی برای ابزار تراشکاری برد
- ۲- برش - در آن هر دو پاره ای انتخاب کرد

انتخاب هر دو پاره ای ابزار



- a
- a+d
- a+2d
- a+3d
- ?
- ?
- a
- ar
- ar²
- ar³
- ar
- ?

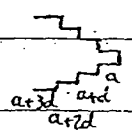

۱- بر اساس تعداد حرکات

انتخاب سیستم پاره ای بر اساس سرعت

۲- بر اساس تعداد حرکات

دو ماشین را می‌خواهیم به هم وصل کنیم. یکی از آنها 12 اینچ و دیگری 12 اینچ قطر دارد. بنابراین می‌توانیم یک قطر 12 اینچ را به آن وصل کنیم. حالا قطر که می‌خواهیم 1 اینچ است. اگر سرعت برقی این را بکاربردیم 120 فوت در دقیقه باشد. اگر یک دینام را بکار ببریم که دورش 4 دور در دقیقه باشد؟

$$V = \frac{\pi D n}{12}$$

$$n_1 = \frac{12 \times 120}{\pi \times 12} = 38.2 \text{ rpm}$$


$$n_2 = \frac{12 \times 120}{\pi \times 1} = 459 \text{ rpm}$$

$n = 6$

تربیتی باقی‌مانده است $d = \frac{459 - 38.2}{n - 1} = 84 \rightarrow$ دورها $38 - 122 - 206 - 290 - 374 - 458$

تربیتی باقی‌مانده است $r = \sqrt{\frac{459}{38.2}} = 1.64 \rightarrow$ دورها $38 - 62.5 - 102 - 169 - 278 - 458$

دور	حسابی قطر	دور	✓ حسی قطر
38	12	38	12
122	$3 \frac{3}{4}$	62.8	7
206	}	102	4.5
290		169	2.7
374	$1 \frac{1}{4}$	278	1.5
458	1	458	1

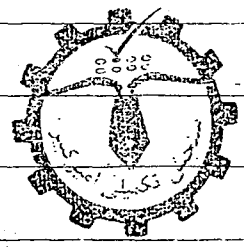

بنابراین از نظر استقامت دور برای قطره‌های مختلف سیستم تربیتی حسی بهتر است یعنی قطرهای دورهای مختلف است.


بنابراین تربیتی‌های کوچک‌تر است و سیستم حسی طراحی می‌شود.

انواع ماشین‌کاری
۱. ماشین‌کاری


انواع ماشین‌کاری
۱. ماشین‌کاری حساس (sensitive) که کیفیت دارد و باهوش‌ترین ابزار سرد است
در این ماشین‌کاری تغذیه (feed motion) با دست انجام می‌شود

۲. ماشین‌کاری عمود (up right) (تایم‌یابی‌دهی)
که از قطعه‌های عمودی بزرگ و سنگین است و حرکت این قطعه‌ها می‌تواند دستی یا اتوماتیک باشد

۳. ماشین‌کاری عمود عمیق و به ماشین‌کاری عمیق معروفند
تا در عمق سوراخ هر چقدر در عمق ایجاد کنند

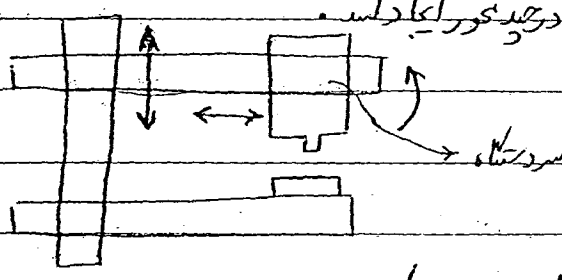


۴. ماشین‌کاری شعاعی (radial)

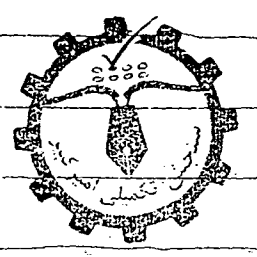

۵. ماشین‌کاری عددی (CNC یا NC)
computer numerical

عملیاتی که توسط ماشین‌کاری انجام می‌شود

۱. سوراخکاری، سنبه‌زنی، سنبه‌زنی عمیق و زدن عمیق و سنبه‌زنی
۲. خرنده‌زنی (counter sinking) که در دهانه سوراخ مخروطی می‌کنند و خرنده می‌زنند

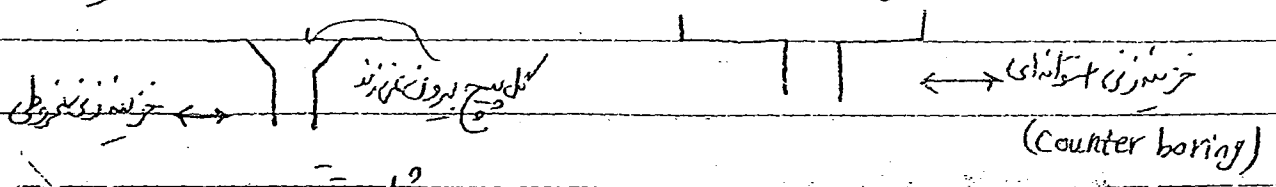

۳. برقی‌کاری (reaming) - ثابت متحرک
سایر مشخصات
سایر پارامترها

برقی‌کاری است که بعد از سوراخکاری جهت پرداخت و اندازه‌زنی دقیق سوراخ استفاده می‌شود

برای دقیق زدن سرشخ و پس از فرستکاری از برقی کاری یا داخل تراشی (boring) یا سنگ زنی داخلی استفاده
می شود.
قطر برقی مستقیم است

۴- داخل تراشی (boring) : ابزار داخل تراشی مثل ابزار برآر استفاده است.
قبل از آن علامت گفته شده باید صحت کاری انجام شود.



۵- تلاوت تراشی (tapping) : عمل ایجاد زنی داخلی در سوراخ یا بهره ها را انجام می دهد.
سوراخ تراشی
سوراخ تراشی

۶- Spot facing : برای زدن تکای از یک سطح

۷- حفره کاری : حفره کاری سطح زنی را انجام می دهد. این کار به صورت دستی یا اتوماتیک روی قطعه
انجام می شود.

صورت ها



- ۱- قسمت های مختلف طرز : (قسمت برزنده) Cutting part
- ۲- دنباله : (مکان است که تراشی یا مخروطی باشد) Shank
- ۳- رأس : (نوک قطعه که کاربردش را انجام می دهد) Point

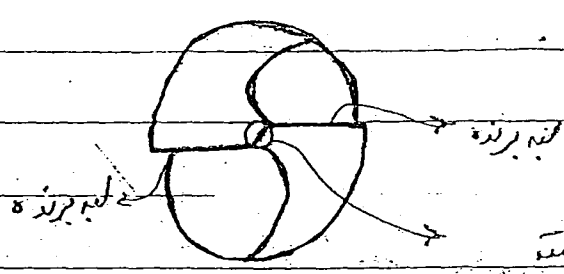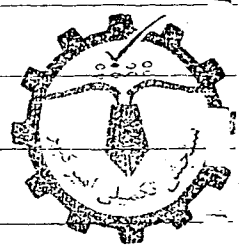


مته دولب یا سه لبه برزنده دارد که براده برداری می نمایند.

(که از ابتدا به آنها این نوعی می رسد) جان منته


نوک منته زاویه آن را در کارگاه تراش می دهند و صفت این زاویه کم است
زاویه براده روی شماره های قرار دارد که براده را با خود حمل می کنند.

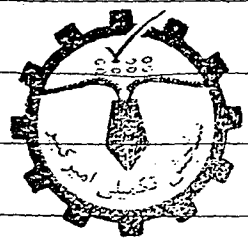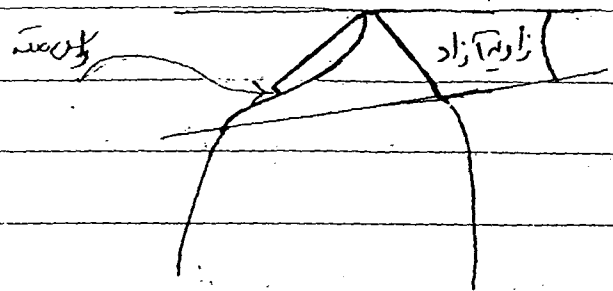

زاویه رأس مه در شکل زیر نشان داده شده است

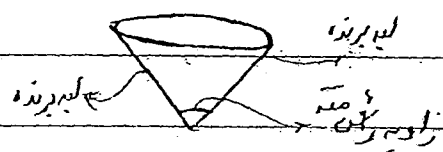


زاویه رأس مه 118° میباشد که بر این فولادهای عملی استفاده می شود
 اگر فولاد مه رأس مه 90° باشد برای فلزات نرم کاربرد دارد
 و 15° 14° 13° 12° 11° 10° 9° 8° 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1° 0°

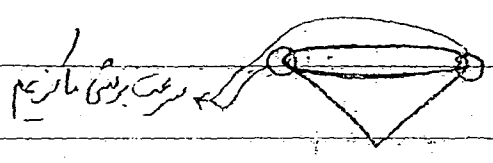

سرعت برشی از رابطه $V = \pi D N$ بدست می آید بنابراین
 سرعت برشی در قسمت بالای رأس مه کمترین است بنابراین
 این قسمت را خودگی زاویه دارند

مه ها را بر اساس سرعت برشی می نمایند:

1- مه های کبری	$t = \frac{1}{64}$	$3 \frac{1}{4}$ (انچه)
2- مه های مادی	$t = 1$	97 (بصورت اینچی هستند و هر عدد نشانگر اینچی قطرهاست)
3- مه های جبری	$t = A$	7 (بصورت اینچی هستند و هر نشانگر اینچی قطرهاست)
4- مه های مکنبری	$t = 0.5$	20 (میلیمتر)
	$t = 8$	80 (میلیمتر)

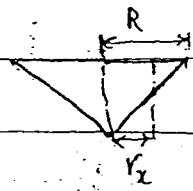

زاویه مارپیج
زاویه براده


$$\tan \alpha = \frac{r_2}{R} \times \frac{\tan \omega}{\sin \varphi}$$

نسبت زاویه براده

انواع مترها:


- ۱- مترهای مارپیج
- ۲- Core drill
- ۳- مترهای که شیب برای خنک کاری دارند (oil hole drill)
- ۴- (depth haled) - مترهای مورخای عمیق (تا 6 متر عمق) این نوع مترها برای خنک کاری دارند.
- ۵- مترهایی با رطای تقسیم (gun drill)
- ۶- Spade drill - شبیه gun drill ها هستند اما بر اساس سطح است.

مقدار نیروی برابری با مقدار غود و مقدار براده که در هر دور
نیروی چرخش و نیروی مقاوم در دو طرف است.
نسبت نیروی براده و نیروی برابری که در هر دور براده می آید

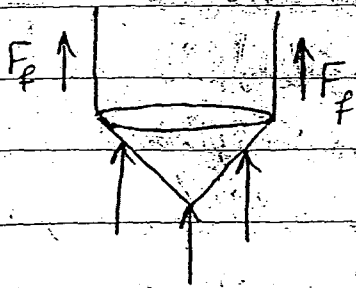

نیروهای متحرکی:

- ۱- نیروهای محوری که به چرخش و دو لبه وارد می شوند.
- ۲- نیروی اصطکاک بین متر و باینه قطعه کار.

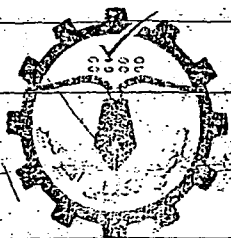

- ۳- کویل برقی که باعث چرخش می شود. (نیروی برقی)
- ۴- کویل مقاوم چرخش و مقاوم برشی و مقاوم اصطکاک


مقدار براده که با نیروی محوری در هر دور براده می آید

هر چه زاویه براده افزایش یابد نیروی محوری زیادتر می شود.

طول چرخش بیشتر شود نیروی محوری افزایش می یابد.

فرزکاری Milling


- 1. ماشینهای فرز افقی Horizontal milling machines
- 2. ماشینهای فرز عمودی Vertical milling machines
- 3. ماشینهای فرز انیورسال Universal milling machines
- 4. ماشینهای فرز کامپیوتری (CNC)
- 5. مرکز ماشینکاری Machining center

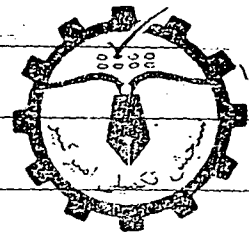

فرق فرزکاری و تراشکاری این است که در فرزکاری ابزار حرکت دورانی دارد ولی در تراشکاری فقط کاری عمیق است. همچنین در فرزکاری سطحی حرکت پیشروی توسط قطعه کار انجام می شود در حالی که در تراشکاری حرکت پیشروی توسط ابزار صورت می گیرد. همچنین در فرزکاری عمل ماشینکاری منعطف است ولی در تراشکاری ماشینکاری بر یک سطح است و در فرزکاری از ابزارهای چند لبه استفاده می شود. همچنین فرزکاری برای قطعات منتهی بکاری ورودی تراشکاری برای قطعات دور مخروطی مناسب است. ماشینهای فرز افقی دارای محور افقی هستند / در فرزهای انیورسال عملاً نیز همینطور است. همچنین ابزار هم ماشینهای فرز عمودی دارای محور عمودی هستند / اینها نیز عمودی نصب می شود و هم افقی. در تراشکاری تفاوت با فرزهای عمودی این است که چند ابزار روی یک ابزار گرداننده می آید و به صورت انعطاف صورت می گیرد از ابزارها می توان روی ابزار تراش عمل قرار داد و عملیات فرزکاری را روی قطعه کار انجام دهد و این دلیل نام آنرا مرکز ماشینکاری قرار داده اند در این سیستم از زمان ماشینکاری گذشته بود این نوع ماشینهای فرز می توانستند عمودی یا افقی باشند.

عملیات فرزکاری

 - 1. فرزکاری سطح Facing (به واسطه فرز عمودی یا افقی انجام می شود)
- 2. فرزکاری پله Step milling
- 3. فرزکاری شیارها Slot milling
- 4. فرزکاری مخروطها Pocket milling
- 5. فرها (مثل حجج دندونی)
- 6. شیارهای آسنک
- 7. دم پله



چون در فرزکاری براده برداری بر سلب فرز بر وزن انجام می شود و نصف استیج در لایت و در نصف استیج نیز نصف خارج بار است
بر این اساس شنای و شنای منقطع کار نیز در صورتی که در کارهای ماشینکاری صورت است یعنی در کل دور ابزارها
قطع کار در لایت است.


ارتباط حرکت نیز با تعداد دور تیغه فرز و (دورهای فرزکاری) قطار ابزار
سرعت برشی $V = \pi D N$ \leftarrow سرعت برشی

سروری f_r \leftarrow سروری آغاز است در زمان ابزار f_e


سروری f_r \leftarrow سروری در دور

سروری v_f (mm/min) \leftarrow سروری نیز

$v_f = f_r \times n$ \leftarrow دور $= f_e \times F \times n$ \leftarrow دور
تعداد زمان های تیغه فرز

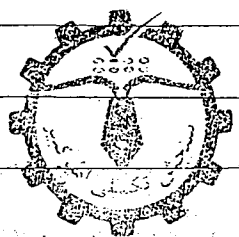


فرزکاری مخالف و موافق

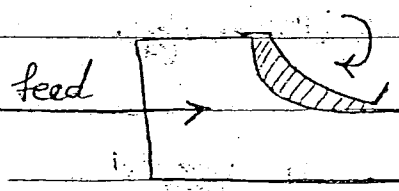

مخالف $up\ milling$

حرکت برشوری مخالف جهت دوران تیغه فرز است.
منظمت براده از کمتر شروع می شود و به $Maximum$ می رسد. همچنین کاهش نیروها بر قطعه کار هنگام خروج
باعث گداز شدن قطعه کار از میز می شود.

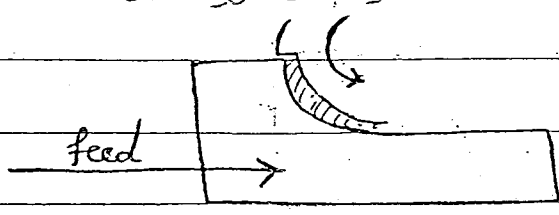

موافق $down\ milling$

حرکت برشوری نیز موافق جهت دوران تیغه فرز است.
منظمت براده $Maximum$ شروع می شود و به صفر می رسد. همچنین وضعیت نیروها در این نوع فرزکاری بهتر
از فرزکاری مخالف است. خروج نیروها بر قطعه کار را بیشتر می کند (مخاری صند).

دور فرزکاری موافق سطح کار بهتر از فرزکاری مخالف است.

دور فرزکاری مخالف همیشه فرز زودتر کند می شود.

در روغن انتقالی برای ایجاد سیستم توضیح داده شده یک سری چرخ دنده اضافی به نسبت دستگاه تقسیم با هم وصل کنیم تا بر پایه آنها صفی تقسیم حرکت موافق یا مخالف چرخش انگشتی بگیرد.


نسبت دور چرخ دنده های اضافی که به دستگاه تقسیم متصل می شود از جدول زیر بدست می آید:


نسبت دور چرخ دنده های اضافی

$$i = \frac{I}{N'} (N' - N)$$

تعداد دنده های

تعداد دنده های

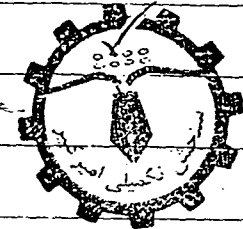

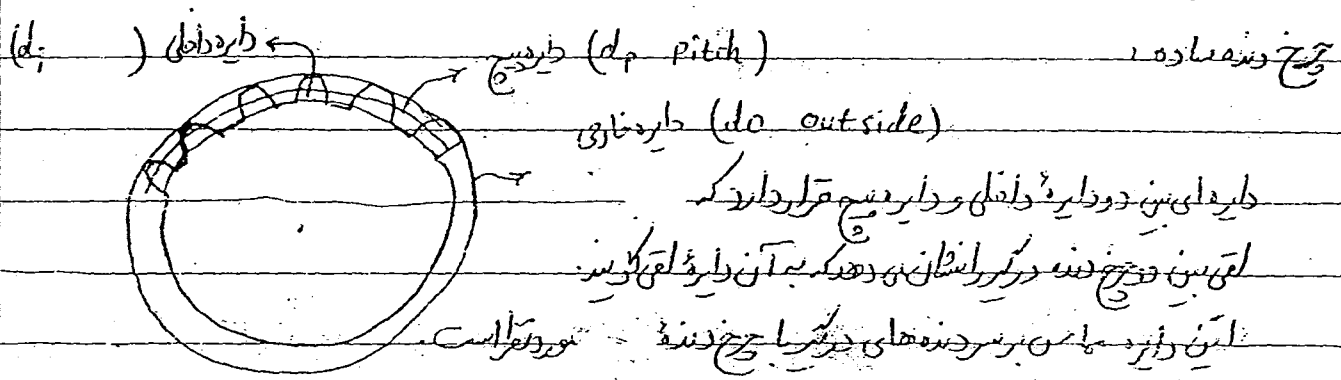


اصولاً شعاع دو دایره قطبی و دایره کام (بیخ) از شعاع سردنده می گویند (a)

و دایره داخلی و شعاع بیخ را شعاع بیخ می گویند (b)

$$r = a + b$$

 
کام دایره ای عبارتست از ناحیه ای که خط از بیخ دنده تا نقطه انحراف روی دنده یا روی دایره کام (C_p) شکل چرخ دنده خارجی است با هم درگیر می شوند و از هر منحنی زاویه ای است و برای اینکه به هم نمانند و در زمان کار کردن باید منحنی قطبی باشد. دو نوع از این منحنی ها منحنی انحراف و منحنی سگکوش نام دارند.



خط فشار در مکان هندسی دو دنده را استای درگیری می گویند. بر روی خطی قرار دارد که اگر خط فشار را در چرخ دنده درگیر با هم دایره های آن بر هم می آید است.

(در منحنی های انحراف به صورت خط استای می آید)

منحنی سگکوش به صورت منحنی است

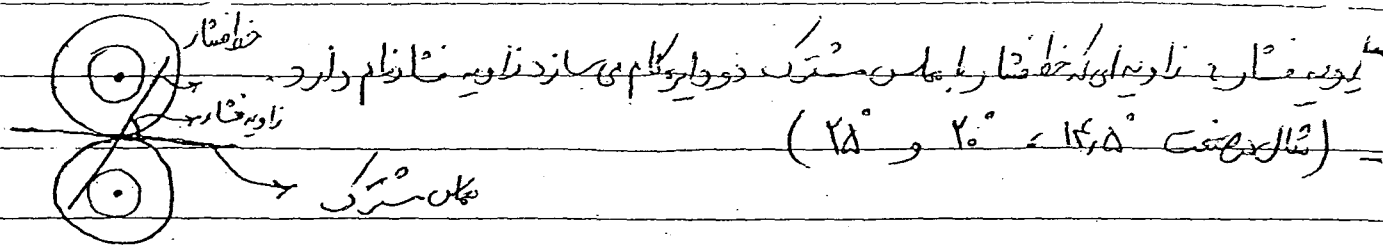

میدان برابر است با ارتفاع سر دانه $m = \frac{d_p}{N} = a$

قطر دایره d_p \rightarrow N تعداد دانه \rightarrow

میدان عرض دنده بزرگ با عمق خرد دندانه

$$d_p = N \times m$$

$$d_o = d_p + 2m = d_p + 2a$$


$$d_o = N \times m + 2m = m(N + 2)$$

$$d_i = d_p - 2b$$

$$b = m + c$$

$$h = a + b = 2m + c$$

$$c_p = \frac{\pi \cdot d_p}{N} = \pi \times m$$

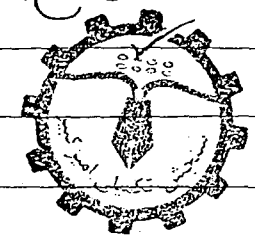

(C) لقی معمولاً مقادیر 0.157m تا 0.167m تا 0.2m

ظاهر

لازم الاجرای دین درگیری دو چرخ دنده روی هر دو دندانه است

محاسبات بالادست چون چرخ دنده های متراکم است. برای محاسبات چرخ دنده های اینجی محاسبات بصورت بالادست فقط بجای مدول از دایسیتال پیچ (Dp) استفاده می شود که برابر است با $\frac{1}{m}$ یعنی یک مدول است. دایسیتال پیچ هم نشان دهنده بزرگی و کوچکی چرخ دنده است ولی با رابطه $\frac{1}{m}$

بین 6 تا 10 برابر مدول - منقحات


6m تا 10m - منقحات

روش ساخت جعبه دنده

- ۱ - قطعه خام را روی دستگاه برایش به اندازه ابعاد طراحی شده (قطر خارجی، ضخامت و سرخ خور) می‌تراشیم.
 - ۲ - قطعه را جهت زدن دنده‌ها روی محور سوار کرده و فروری دستگاه فرزین به نظام و زنگ می‌بندیم.
 - ۳ - مقدار برش آنتی را بر اساس مقدار دنده و جعبه حساب کرده و معنی تقسیم را انتخاب می‌کنیم.
 - ۴ - انتخاب تیغ فرز مناسب؛ بطوریکه برای زدن هر جعبه دنده باید تیغه فرز مناسب آنرا انتخاب کرد.
- برای یک سرول خاص بر حسب تعداد دنده‌ها جعبه دنده را به صورت زیر کرده فیزی می‌کنیم:

(۱)	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)	(۸)
۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۶-۲۰	۲۱-۲۸	۲۴-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۰۴	۱۰۵-۱۴۵

برای حرکت از این اعداد باید تیغ فرز خاص بگیرد ولی برای راحت شدن کار اعداد را طبق بالا ۸ کرده تقسیم کرده اند و برای هر گروه یک تیغ فرز بگیرد (در صورتی که آن تقسیم بندی ۱۵ تایی باشد) با گروه فیزی کردن وقت معنی جعبه دنده وقت خود را از وقت می‌دهد.

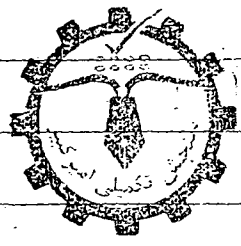


- ۵ - پس از انتخاب تیغ فرز آن را روی محور مناسب سوار می‌کنیم.
- ۶ - پس از سلامت آنتی تیغه فرز را از بین می‌بریم.
- ۷ - تیغه فرز را بر سر زنگ تنظیم می‌کنیم. (برگز کردن)

- ۸ - تیغه فرز را با گروه کرده و در فرودگاه فرزها (با رعایت) بر روی محور قرار می‌دهیم.
 - ۹ - وقت جعبه دنده را در جدول به دست آورده و جعبه دنده را بر سر زنگ می‌بندیم.
 - ۱۰ - پس از زدن یک دنده بر سر زنگ دستگاه تقسیم دنده نواری را می‌زنیم.
- نکته: باید از آن دستگاه تقسیم را بر طرف گرفته باشیم.

مسئله: چرخ دنده‌ها را با تعداد ۵۷ دنده و دندون ۲ می‌خواهم بر روی دستگاه فرزی که دارای ۳ حرکت است برود
 ۱-۲ و ۳-۴ است. برآیند حاصل از این حرکت را انجام دهید؟ [I = 40] (در دستگاه تقسیم) [C = 0.157m]

$$N' = 56$$

$$n = \frac{40}{56} = \frac{35}{49}$$

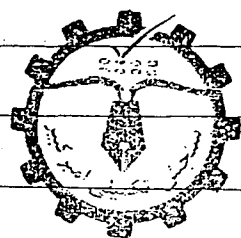



$$d_p = 2 \times 57 = 114 \quad d_o = 114 + 4 = 118$$

$$h = 4 + 2 \times 0.157 = 4.314 \quad \text{ضخامت} = 10m = 20$$

$$i = \frac{40}{56} \times (56 - 57) = \frac{-40}{56} \quad \text{نسبت دنده}$$


تعداد شماره ۴ برای برآیند این فرآیند به کار می‌رود.

نارنجی است
 ۱- حرکت افقی استوانه روی میز
 ۲- حرکت عمودی میز
 ۳- حرکت دورانی میز
 گام نارنجی عبارت از طول نارنجی در یک دور است (مشتاب می‌دهد)

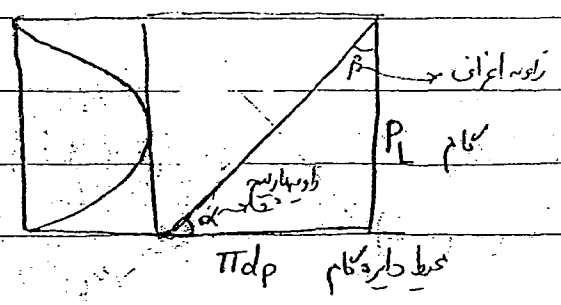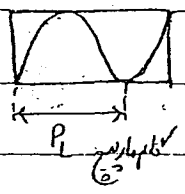

$$P_L = \pi d_p t g d = \pi d_p e t g \beta$$


(افزایش) با توجه به اینکه باید بدون تغییر در طول گام (افزایش) برای برآیند نارنجی باید میزان دنده فرزند را در تمام نارنجی (P) را

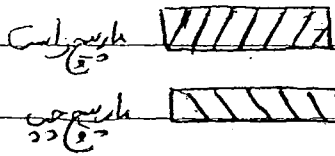

طراحی است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر (کامپرس) ...
 طراحی است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر (کامپرس) ...

حالت غیر یکنواخت در زمان به نقطه کار است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر ...

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{P_M}{P_L} \quad (\text{کامپرس})$$

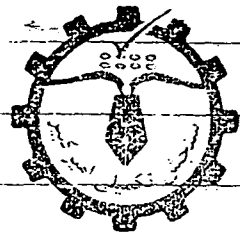

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{P_M \times I}{P_L} \quad (\text{کامپرس})$$


نشان می دهد که در هر دو طرف است و (علاوه بر حالت استاندارد) ...

کامپرس

۲. کامپرس در هر دو طرف است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر ...

۳. اگر در هر دو طرف است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر ...

کامپرس

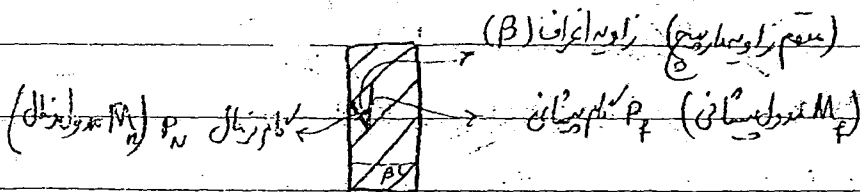

$$P_p = \pi M_p$$

$$P_n = \pi M_n$$

$$d_p = N \times M_p$$

$$d_o = N \times M_p + 2 \times M_n$$

$$d_i = N \times M_p - 2 \times (M_n + e)$$

$$H = 2 M_n + e$$

کامپرس در هر دو طرف است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر ...

$$P_n = P_p \cos \beta \Rightarrow M_n = M_p \cos \beta$$

نشان می دهد که در هر دو طرف است و اگر در دوران یک دور به یک دور دیگر ...

کامپرس

$$N_e = \frac{N}{\cos^3 \beta}$$

$$I = \frac{N_2}{N_1} = \frac{d_{p2} \cos \beta_2}{d_{p1} \cos \beta_1} \quad (\text{کامپرس})$$


لزجانه چرخ دنده مارپیچ

- ۱- سرار و آماده کردن چرخ دنده مارپیچ بعد از انجام عملیات مثل چرخ دنده ساده (شماره فرزند بر روی سرار چرخ دنده معادل است)
- ۲- مزید نکته فرزند با اندازه زاویه اختلاف در جهت مناسب (با توجه به راست یا چپ بودن) دوران می دهیم.
- ۳- چرخ دنده های غایب شده را با دستکاه تقسیم بین محور میز ماشین و محور فرقی دستکاه تقسیم سراری کنیم (لازم است که جهت دوران دستکاه تقسیم مطابق راست یا چپ بودن چرخ دنده باشد در صورتیکه بین از سرار کردن چرخ دنده ها جهت حاصل شده پس از گذشتن از سطح چپ و چپ و چپ و چپ را فرغ می دهیم)
- ۴- هنگام فرزکاری چرخ دنده مارپیچ باید همان صفت تقسیم آزاد باشد.
- ۵- پس از زدن لب سرار با چرخ دنده با اندازه محور داده شده با این آمده و بر پشت داده سر دایره به دلیل وجود لغزش بین چرخ دنده های انتقالی و سطح مخروط میز ماشین می باشد (در دستکاه نباید بر روی میز ماشین بر پشت)
- ۶- همان صفت تقسیم را وصل کرده و چرخ دنده را با اندازه لب سراری می خوانیم و پس همان صفت تقسیم را می بینیم آزاد

مثال: در یک سرار ۴۵ دنده و در یک سرار ۲۰ دنده زاویه اختلاف دنده $(\beta = 30^\circ)$ و نسبت دستکاه تقسیم ۴۰ به ۱ باشد دنده های موجود در دستکاه فرز عبارتند از:


20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 62

(کام محور فرز 5mm)

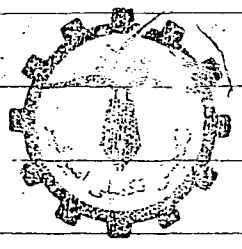


جعبه دنده های مخروطی

برای محورهای غیر موازی هنگام انتقال قدرت زیاد بکار رود
 ممکن است ساده یا مارپیچ باشد. برای ساخت آن باید از دندانه مخروطی به خصوص پرکرفت ولی گاهی هنگام
 کاربرد دندانه مخروطی از دندانه تراشیده استفاده می شود.

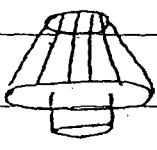


شیارهای دنده روی سطح مخروط ناقص واقع است.
 اگر قطر بالایی از مخروط را با قطر بالایی حاصل از مخروط دنده ساده است.
 قطر دنده از قسمت بزرگ به کوچک کم می شود.
 اندازه دنده از قسمت بزرگ به کوچک کم می شود.

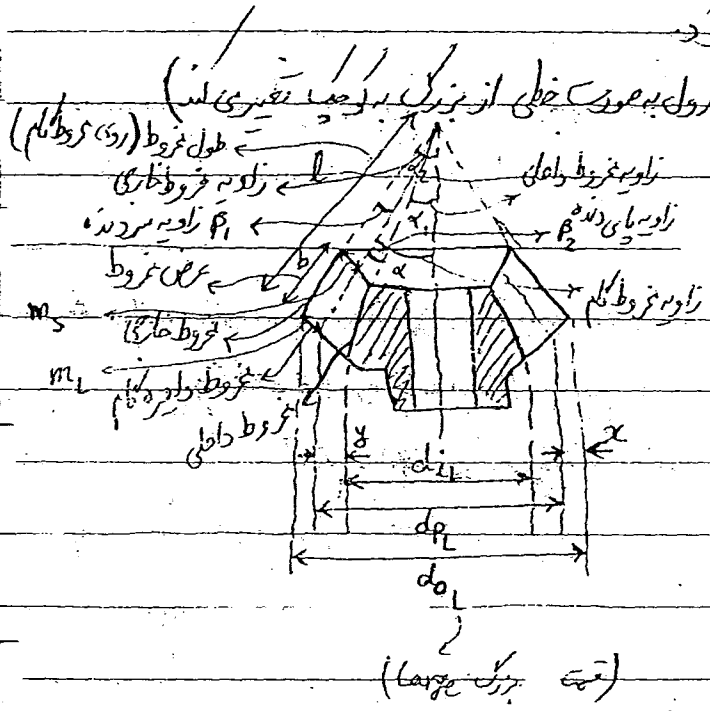

$$b = \frac{l}{3}$$

$$\alpha + \beta = \alpha_2$$

$$\alpha - \beta_2 = \alpha_1$$

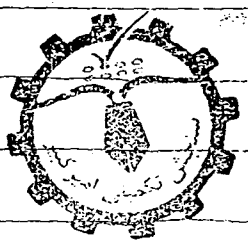

$$d_{oL} = d_p + 2x = d_p + 2m_L c \sin \alpha$$

$$(d_p = N \cdot m_L)$$

$$d_{oL} = N \cdot m_L + 2m_L c \sin \alpha = m_L (N + 2c \sin \alpha)$$

$$d_{iL} = d_p - 2y = N \cdot m_L - 2(m_L + c)c$$

$$L = \frac{d_{pL}}{2 \sin \alpha}$$

$$b = \frac{L}{3} = \frac{d_{pL}}{6 \sin \alpha}$$


تعداد ل و ب روی دنده مخروطی

$$\frac{m_L}{m_s} = \frac{3}{2} \Rightarrow m_L = 1.5 m_s$$

$$\tan \beta_1 = \frac{m_L}{L} = \frac{2 \sin \alpha}{N}$$

$$\tan \beta_2 = \frac{(m_L + c)}{L} = \frac{2 \sin \alpha (m_L + c)}{m_L \times N}$$

برای تراشیدن چرخ دنده مخروطی باید قطعه خام مخروطی را تراش داد یا زاویه مخروط خارجی و سپس قطعه آماده شده را روی دستگاه فرز - سه نیم و در دستگاه تقسیم را با اندازه زاویه مخروط داخلی اعرف می دهیم (تا وقتی دنده از بالا با این زاویه شود) و چرخ دنده را تراشیم.

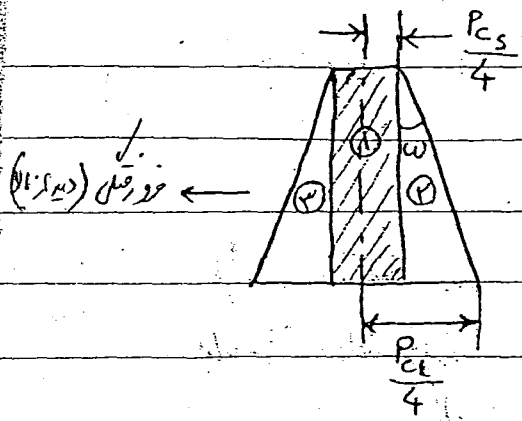


مقطع (دید از بالا) روی مخروط تمام صورت گرفته است

$$tg \omega = \frac{\frac{P_{cl}}{4} - \frac{P_{cs}}{4}}{b} = \frac{\pi(m_L - m_s)}{4b}$$


دانشگاه تیفه خورشید تمام و قطعه را با این زاویه تراشید مخروط داخلی را خراف داده ایم تیفه فرز قسمت 1 را روی شکل بالا تراشید و با چون متغیر نیست برای تراشیدن دیواره های 2 و 3 باید دوباره قطعه را به چپ و راست منحرف کرد (مخت را روی لبه که در بالا علامت شده است) تا تراش کامل شود.

برای انتخاب شماره تیفه فرز برای فرزکاری چرخ دنده مخروطی باید شماره تیفه فرز را با توجه به خروجی دستگاه محاسب آن بدست آورد که شعاع این چرخ دنده محاسب به صورت زیر می آید:

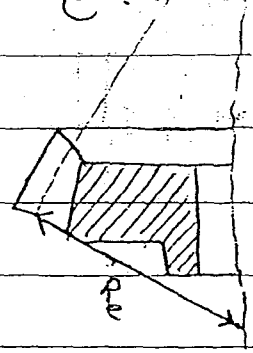

$$Re = \frac{d_{pL}}{2 \cos \alpha} \rightarrow D_e = \frac{d_{pL}}{\cos \alpha}$$




$$N_e = \frac{N}{\cos \alpha}$$

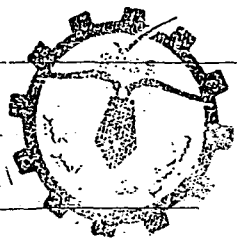

CAM (بادام)


CAM (بادام) وسیله‌ای است که حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل می‌کند.
 حرکت بادام معمولاً برای دینام است.

در بادام گام عبارتست از گامی که ارتفاع برابر با یک دور

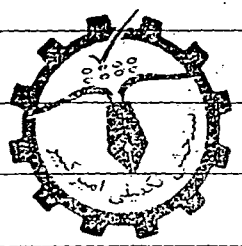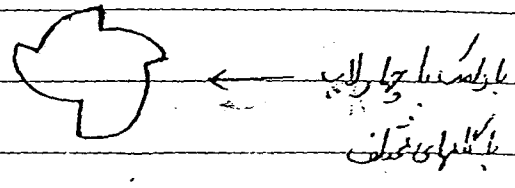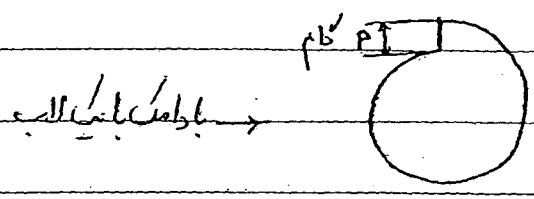

طرز ساخت بادام بر روی فرز


برای تراش بادام با فرز باید ابتدا قطعه خام را به صورت دایره تراشید
 و سپس قطعه دایره شکل را روی دستگاه فرز به نیم حالت اکثره از آن
 یک دور کامل قطعه کار تهیه فرزند. اندازه گام بادام چگونیا برسد

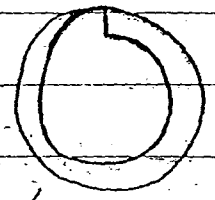

از یک دور قطعه کار قطعه دایره ای شکل به بادام تبدیل می‌شود. (توجه: برای تراش قطعه با فرز و تراشیدن آن باید نسبت دندانه‌ها را در نظر بگیرید)

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{P_m \cdot I}{P_w} \rightarrow \text{گام بادام}$$

(مخبر) گام برش دستگاه فرز

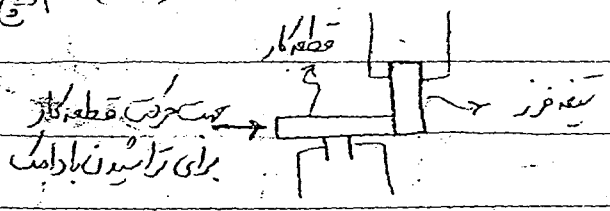

اگر طبق جدول بالا عمل کردم و برای یک گام بادام نسبت $\frac{N_1}{N_2}$ را اندازه‌گیری کنم یک گام انتخابی نزدیک گام اصلی
 انتخاب می‌کنم و طبق جدول زیر محور فرز و قطعه کار را تحت زاویه α اعراض می‌دهم تا گام اصلی (در عین
 عملکرد دستگاه طبق گام انتخابی) بر روی قطعه کار بوجود بیاید.

$$\sin \alpha = \frac{\text{گام اصلی}}{\text{گام انتخابی}}$$

حلقون و خروج حلقون

در آستانه‌های مذکور نسبت نرمی بین کور و حلقون را می‌توانیم با هم مقایسه کنیم

- حلقون مذکور است یک راهم با چند راهم پایدار

حلقون پایدار است و فرزند این است ساخته می‌شود

- مسیحات حلقون، مسیحات چرخ دنده حلقون است اما هیچ دورت این برای بیابان همه است

ساخته می‌شود



- مدول حلقون و خروج حلقون یکسان است


چون حلقون با خروج حلقون نرمی شود خروج حلقون باید قویتر باشد

$$L_m = \pi d p t g a$$

$$h = a + b = 2m + c$$

ارتفاع سر دنده
ارتفاع با دنده

$$\pi d p$$

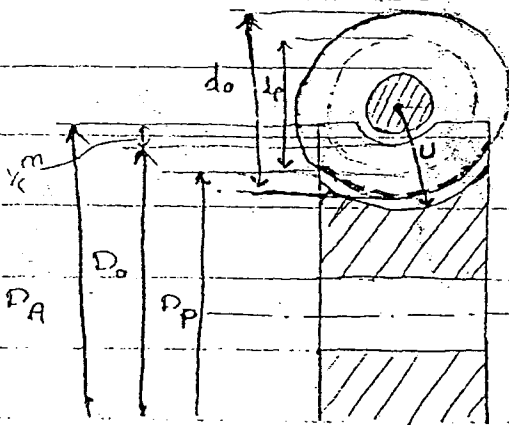

$$U = \frac{d p}{2} - m$$

$$C = \frac{d p}{2} + \frac{D p}{2}$$

$$D_A = D_d + m = a$$


$$D_d = 2D_p + 2m$$

$$D_p = N \cdot m$$

$$H = m + (m + c) = 2m + c$$



۱- خاصیات لازم و مناسب چرخ دنده است

۲- برای بارها و این صورت نموداری را می‌بینیم

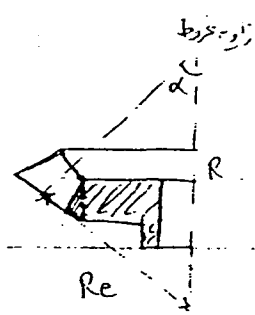

$$Re = \frac{d_{pl}}{C_{\alpha}} \Rightarrow De = \frac{D_{pl}}{C_{\alpha}} \Rightarrow \boxed{Ne = \frac{N}{C_{\alpha}}}$$

CAM: یکای است که حرکت دورانی را به حرکت خطی و یا حرکت دیگری تبدیل می کند. اصل عمل با این ماشین

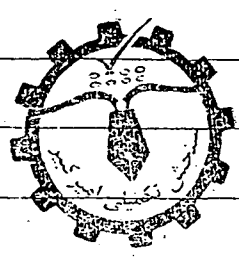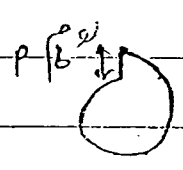

هر نسبت با این درونی ماشین فر

تویم با این فر

$$N_1 = \frac{P_m \cdot I}{P_w}$$

نسبت
به نسبت

اصلی و قدر مهمی بود که علاوه بر این فرمول هم اگر ما این کتاب می بینیم و خود قطعه کار را در
ایراد و (یا آنچه) اینک اگر می دهیم خود به خود در این کار باید نوازی که قطعه کار قرار دارد

جلسه نوبت دوم

کار: یک بار این که به ازای ۱۳۷۶۲ ، ۱۲۵ این زیاد پاک می شود این خواهد بود و دستگاه
توانند بکار بسته به این که در این فرمول و این باید دستگاه تقسیم را قرار داد
در صورتیکه به هر دو این و در این و این دستگاه تقسیم ۱۲۵

$$P_w = \frac{370}{23712} \times 1.25$$

نسبت انتخابی


 
$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{P_w}{r} \right)$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{P_w} = \frac{1}{P_w}$$

سنگ زنی :

سنگ شماره ۱ میل از آری است باین جهت این سنگ را در این دستگاه های فرزی که با چسب
 بولایت در آن قرار می دهند
 - عمل فرزدهی در سنگ در حد سنگ میگذرد است
 - عملیات سنگ زنی در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکرون (معمولاً برای کاری با فرکانس ۱۵)
 - انواع سنگ زنی: ۱- سنگ زنی قطعات در ۲- سنگ زنی قطعات سخت

سنگ زنی حرارتی (Creep Grinding) - متاسفانه باقی مانده سنگ زنی با سنگ زنی
 طولی و عمیق از طریق می باشد. (این نوع سنگ زنی ها در سنگ های سخت و سنگ های

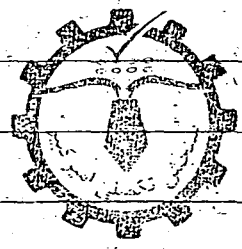

- عوامل در حال فرسایش سنگ شماره
- ۱- سختی محصولات
 - ۲- اندازه ذرات
 - ۳- حساسیت ذرات (نوع و مقدار)
 - ۴- سختی سنگ سنباده
 - ۵- ساختمان

۱- حساسیت به تغییر سرعت و فرکانس فرز
 که در آن سنگ و فلز در دست می افتد و برای این نوع فرزها که در این نوع فرزها
 با فرکانس تولید شده است استاندارد شده است. (B.S. استاندارد)
 که در آن سنگ زنی در حد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکرون


۲- اندازه ذرات با توجه به سنگ شماره مورد نیاز این سنگ زنی است که در این نوع فرزها



sequence prefix	1 ABRASIVE type	2 Grit size	3 Grade	4 Structure																			
51	A	36	L	15																			
Manufacturer's symbol indicating exact kind of abrasive (use optional)		<table border="1"> <tr> <th>coarse</th> <th>medium</th> <th>fine</th> <th>very fine</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30</td> <td>70</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>60</td> <td>180</td> <td></td> </tr> </table>	coarse	medium	fine	very fine	10	30	70	220	24	60	180		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">dense to open</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>etc</td> </tr> </table> (use optional)	dense to open		1	9	2	15	8	etc
coarse	medium	fine	very fine																				
10	30	70	220																				
24	60	180																					
dense to open																							
1	9																						
2	15																						
8	etc																						
	5 bond type		6 manufacturer's record																				
	V		23																				

soft medium hard
 ABCD - - - LMNOP - - - wxyz
 grade scale

مقاومت کمتری در برابر خوردگی
 خوردگی از A تا Z و از 1 تا 2 یعنی سبکتر و سنگینتر
 سبکتر و نرم برای فلزات سخت و نریس از فلزات می باشد چون هنگام کار سبک می باشد و در زمان
 استفاده کم است و در زمان زیاد و استفاده زیاد سبک تر و نرم تر است و سبک تر قابلیت زودتر
 کند شدن و فرسایش دارد و فلزات نرم و سبکتر از فلزات سخت و سبکتر است و سبک تر است
 و سبک آن فلز است که سبکتر است و سبکتر از فلزات سخت است

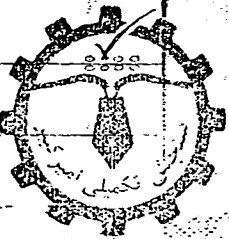





وقتهای بتن سبک و چسب و سازه های سبک (فصلی) هر چه فضای داخلی و بیرونی را در نظر آن
 بیشتر است و سبکتر است در نظر گرفته می شود از آنجا که در بتن سبک و سبکتر از بتن معمولی است
 و هر چه سبکتر باشد برای فلزات نرمتر است و سبکتر است و سبکتر از بتن معمولی است و سبکتر است
 و سبکتر است

مثال: برای سبک زنی فولاد SAE 1045 نوع سبک ای که از آن استفاده می کنند
 A 3: medium (J) 7: 5
 2: 4: medium (7) 6:

A46.J 7.V

- ۵- نوع چسب و رزینها
- V - رزینهای مخصوص من چاقو ترازی
 - S - رزینها
 - R - RUBBER لاستیک (آبها و روغنهای پاره)
 - RF - چسب لاستیک تقویت شده
 - B - رزینها
 - BF - رزین تقویت شده
 - E - Shellac - رزینهای پاره
 - O - oxychloride

انواع منگنه

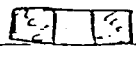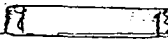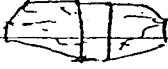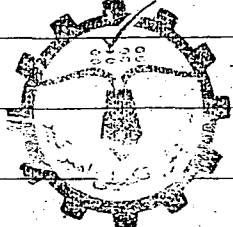	straight	دستلی	recessed (one side)
	cylinder	استوانه‌ای	straight cup
	tapered		recessed (both sides)
			flaring cup
			dish
			saucer

منگنه‌ها را می‌توان برای پرداخت کردن فلز و فلزات استفاده کرد و همچنین می‌توان از آن برای پرداخت کردن فلزات استفاده کرد.



منگنه‌ها را می‌توان برای پرداخت کردن فلزات استفاده کرد و همچنین می‌توان از آن برای پرداخت کردن فلزات استفاده کرد.

بسیار از سنک زنی سنک مورد نیاز توان به بالا هستند آنرا برای
برای برابری استقامتی جدید سنک ای چرخانم با هر دو حکم یک جای ثابت است اما در کل
می شود که آنرا همین سنک است


لرزشها
سنک زنی خود بین به نظام و حرکت
بند زنی است. لرزه های مکانیکی با ولتوم

سنک زنی centerless در دو نوع است یکی سنک اصلی و دیگری سنک فشار دهنده
قطر یک است.

معمولا مرکز قطعه کار یا بالاتر از مرکز سنک اصلی بند کنترل کننده است
برای سبب زنی و یک کار سنک است از سبب قرار می دهند

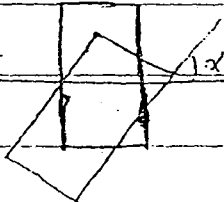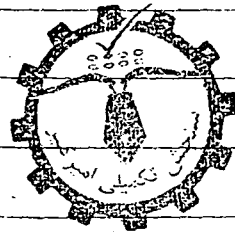


F نیروی قطع

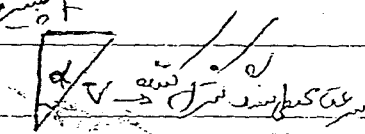

$$F = V S \sin \alpha$$

۱ بهتر از ۱ است

که نلته است

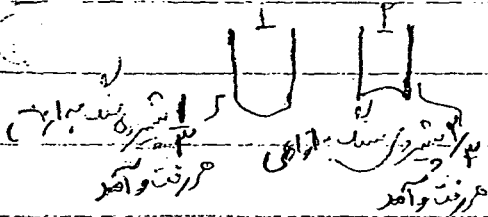


ایستادن

In The Name Of God





centerless, سنگ زنی بدون مرکز و قطعات از این روش در سنگ عمود می کنند

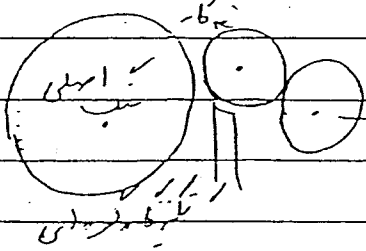

باید مرکز قطعه کار از دوتا مرکز سنگ بالاتر باشد


ناحیه کرده سنگ (حاصل کار)

صفا قطعه کار باید استوری کنند

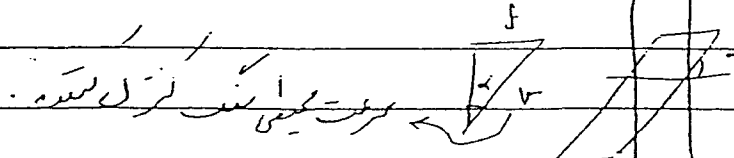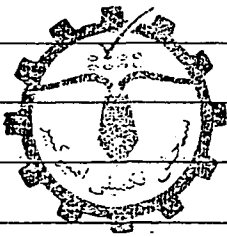

در این روش از سنگ استوری می کنند. یعنی در ابتدا قطعه کار را از مرکز واحد در صفا تا همین کار استوری قطعه کار را تا همین می کنند




تکرار اگر قطعه کار را سنگ باید در این روش می تواند عمود کنند اما باید به صورت عمودی سنگ زد

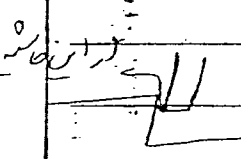

تکرار گاه برای استوری از اصطکاک باید در یک حالت از سنگ بهره روف



تکرار اگر قطعه مخروطی باشد باید دوتا سنگ اصلی و تکرار کنند با

  به صورت عمودی سنگ بزنند. یعنی صفا تا به این روش قطعه کار تموم کرد

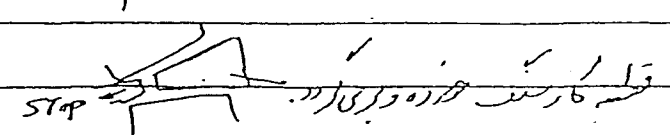

2 سنگ استوری (م از ای پررنت واکس)

  3 سنگ استوری




دو سنگ استوری خورده می شود

سنگ استوری خورده می شود

در این روش از سنگ استوری می کنند

نشان، مشخصات سند بجاوردن این را جهت پرداخت کاری تسخیر فرزند خداداد استوار استوار شود را بنویسد.

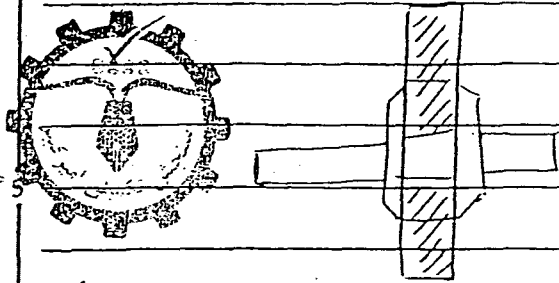


قسمت های مختلف سند

تذکره سند سند بجاوردن روی دستگاه بسته شود لذا است و نیز در صورت لزوم در بابت هزینه
زده در حساب در این حالت فرق ندارد.

تذکره، جهت باید بالاس بسته نم یابد بالاس درین صفتی باشد و هم نسبت استایلر
همما باید نسبت بالاس بصورت بیورد به صورت در

بصورت بسته روی دستگاه بابت الیاس یک لایه را برای بجاوردن از خود یک بالاس اول
که در صفتی تر کردن سند لازم بود در

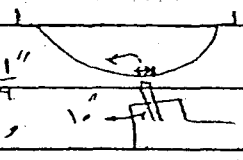

هر از گاهی لازم است در سند تر شود محل براده

۱/۴ تا ۱/۲
و در کم کم بالاس
در صفتی

لایه برود در صفتی و در صفتی بند شدن می شود

کار هم بابت غلط می توان کار تر کردن را بصورت داد. حسن غلط کرد CBN تا ۰.۰۵ یا ۰.۱

تذکره کار خود سند یک الیاس یا در بالا یا در پایین دارد برای تر کردن کار می آورد

تذکره هنگام تر کردن هر چه بار دیگی کمتر باشد تر است و هر چه بار دیگی زیاد تر باشد خشک تر است

تذکره چون فلز است در برابر سایش چرخه شده باشد (ب) پس باید علم روی بالاسین تعقیب کار کرد


پس ۴ و کار هم بصورت ۰.۰۵ تا ۰.۱ یا ۰.۰۵ تا ۰.۱ تعقیب باشد

چون اگر روی ماشین ترین تعقیب باشد به محض رسیدن به قسمت بلند در اثر بار دیگی ای می شود


تذکره rate حرکت الیاس بر چه زیادتر، سند جهت حسن کاری همای شود بر چه کمتر باشد. همان

در پرداخت کاری (کاری) تر می شود ۰.۰۵ تا ۰.۰۵ یا ۰.۰۵ تا ۰.۰۵
حسن کاری


سوزن تیز کردن روی رستمان بالاسی استقامتی می توانیم
 حال اگر بعد از جوش دادن ، سوزن در یک نقطه قرار گیرد یک خارده
 و صحنی اش ، شک بر روی نقطه مقابل است . لذا ما جای کردن
 وزنه بصورت موزان بالا یا موزان پایین ، بالاسی می کنیم که در این صورت خطای بسیار
 در یک جاده صاف قرار می گیرد .

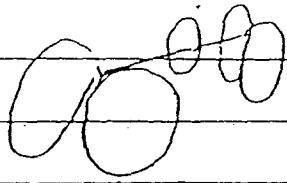

بالاسی روی سطح و اگر در دو عدم آن روی گزنی تاثیر دارد و باعث خوردگی spindle می شود

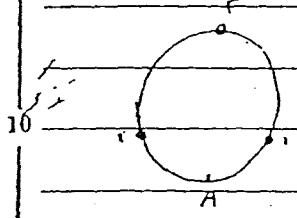

از بالاسی برقرار می شود ، از آنرا موزان
 توان می دهیم

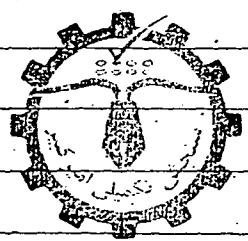


مکانی نقطه A ، در B را قرار داده و بعد در نقطه ای که A را دارد ، آن را قرار می دهیم

تیز کردن سوزن در دو جهت یعنی کار روی آن قرار می گیریم معاصمی است که در اثر خوردگی
 به رشتی در آید ، فقط باید سطح آن کار روی سوزن را زیاد نماید و در غیر این صورت باید حتماً
 سوزن کار نداشته

سوزن کار بستیم خدا را می بخشد که در کار (کارهای نازک) باعث خوردگی کارها نمی شود

تیز کردن سوزن در دو جهت یعنی عمل می کند ، اگر ما رسته جوشانده و خارج کنیم ،

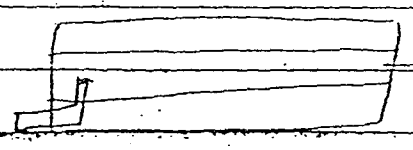

معاصمی می شود
 البته این در مورد سوزن در آید

چون اگر سوزن را در یک نقطه
 در این کار صورت می گیرد

lapping می کنند ، در وقت لغت ، بعد براده ریزی باعث برداشت آبروی سوزن

lapping یعنی کار بالا برای لغت مورد


بر این نوع سوزن

انجمن

In The Nama Of God



senterless ، سند زرد بودن مرعد ، قطعات از سینی در سینی عبور می کنند

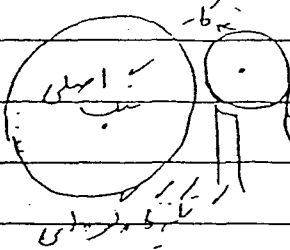


سند تنظیم شده


باید مرکز قطعه کار از دوتا مرکز دیگر بالاتر باشد

ماخضا کرده ماسکو (حاصل کار)

صنعتی قطعه کار باید مستوی کند

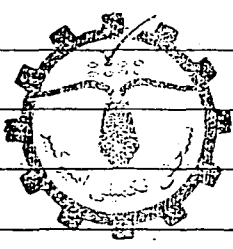


برکت بکشی کند لنگر از سینه

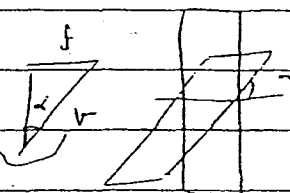

بازار ایران از سینی لنگر است ، می گویند تا سینه قطعه کار را اجرت واحد در صحت با همین کار می کردند

قطعه کار را تا سینی می کنند






تذکره اگر قطعه بزرگ باشد چون لنگر می تواند عبور کند اما باید به صورت عمودی لنگر زد

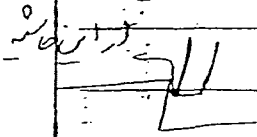

تذکره گاه برای صحت لنگر از اصل قطعه باید لنگر حاشیه از سینی بزرگ زد

تذکره اگر قطعه مخروطی باشد باید دوتا سینه اصلی و لنگر از سینه با

   به صورت عمودی استند کردند یعنی حتما تا به یک نرم تمام کار شود کرد

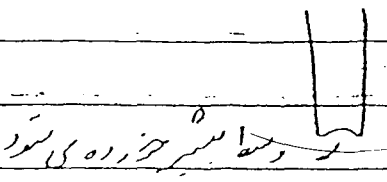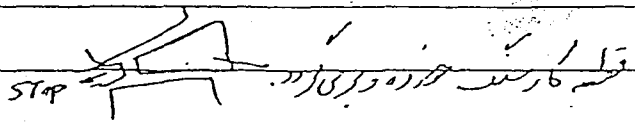

سند مستوی خورده می شود

کار خورده خورده و در دست صحت است